


วิศวกรรม การฉีด พลาสติก

หลักการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจริงที่ได้พบ



เหมาะสำหรับ : ผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค และวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก
รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมพลาสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต

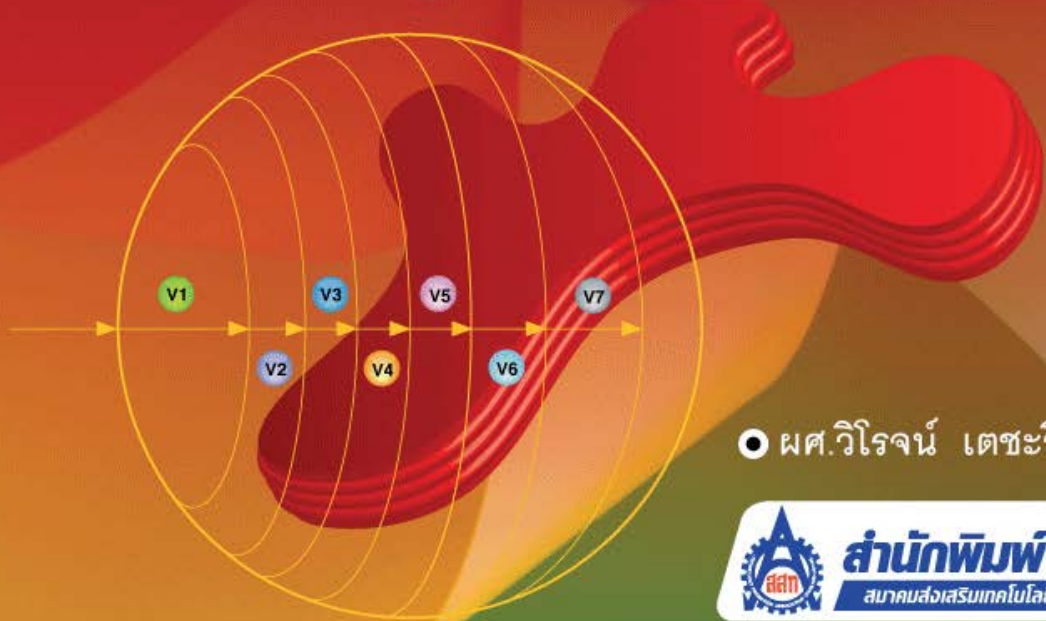

● ผศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม



หนังสือวิศวกรรมการฉีดพลาสติกเล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับวิศวกรที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านงานฉีดพลาสติก นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกโดยตรง ตลอดจนช่างฉีดทั่วไป โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองจากการสอนวิชาทางด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกมาเป็นเวลานาน การเป็นวิทยากรบรรยายและเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานฉีดพลาสติกต่าง ๆ ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับผู้อ่านทั่วไปที่เป็นช่างฉีดหรือผู้อยู่ในวงการฉีดพลาสติก

ข้อมูลและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะสอดแทรกแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราผลิตได้ มีวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการฉีด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานจริง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคำนวณต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงระดับยากที่สามารถนำไปใช้ในการปรับตั้งพารามิเตอร์การฉีด การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด การควบคุมการทำงานฉีด และการแก้ไขปัญหาจริง รวมทั้งมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ได้ฝึกฝนและประเมินความรู้ของตัวเอง

ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ Mr. Wilhelm Schmidt ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันที่ได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกในเมืองไทย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นบุคลากรงานฉีดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพต่อไป ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นที่สนใจและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานฉีดพลาสติกให้มีความเจริญก้าวหน้า คุณความดีที่ได้จากการเขียนหนังสือเล่มนี้ ขอให้ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาถูกให้แก่ผู้บริโภคตลอดไป

วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม

บทที่ 1	พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก.....	1
1.1	บทนำ.....	1
1.2	องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก.....	1
1.3	ขั้นตอนพื้นฐานในการฉีดพลาสติก.....	3
1.4	การเรียกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกและการเลือกขนาดสกรูฉีด.....	5
1.5	การเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก.....	5
1.6	การปรับเปลี่ยนจากการฉีดเข้าสู่การย้ำ.....	6
1.7	ช่วงการฉีด (Injection Phase).....	10
1.8	ช่วงการแพ็กกิง (Packing).....	11
1.9	ช่วงการย้ำ (Holding Phase).....	12
บทที่ 2	การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่มีผลต่องานฉีด.....	13
2.1	บทนำ.....	13
2.2	การเลือกใช้หัวฉีดให้เหมาะสมกับงาน.....	13
2.2.1	หัวฉีดแบบเปิด.....	13
2.2.2	หัวฉีดแบบปิด.....	14
2.3	การเลือกใช้และตรวจสอบแหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	15
2.3.1	การเลือกใช้แหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	15
2.3.2	การตรวจสอบแหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	17
2.4	ปลายสกรูฉีด (Screw Tip).....	18
2.5	การฉีดแบบแช่หัวฉีดและแบบถอยหัวฉีด.....	18
2.5.1	การฉีดแบบแช่หัวฉีด.....	19
2.5.2	การฉีดแบบถอยหัวฉีด.....	20
2.6	ความเร็วรอบของสกรูฉีด.....	21
2.7	ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของสกรูฉีด.....	22
บทที่ 3	การไหลของพลาสติกในงานฉีด.....	23
3.1	บทนำ.....	23
3.2	การไหลของพลาสติกเหลวขณะออกจากหัวฉีด.....	23
3.3	การไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีด.....	24
3.3.1	ลักษณะและรูปแบบการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีด.....	24

3.3.2	อัตราการไหลและความเร็วในการไหลของพลาสติก.....	27
3.3.3	ตัวอย่างการคำนวณ.....	30
3.3.4	ระยะทางการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์.....	33
3.3.5	การเรียงตัวของโซ่โมเลกุล.....	33
3.4	อุณหภูมิ ความเร็วการไหล และอัตราเฉือนของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด.....	34
3.5	การหาแนวประสานในชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบง่าย ๆ.....	36
บทที่ 4	เทคนิคบางประการในการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีด.....	45
4.1	บทนำ.....	45
4.2	การใช้ซัคแบ็ก (Suck Back).....	45
4.3	การหน่วงเวลา.....	46
4.4	การควบคุมน้ำหนักชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดให้คงที่.....	47
4.5	การลดเวลาและการสูญเสียวัสดุดิบในการปรับตั้งการฉีด (Setup).....	50
4.5.1	การใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่เหมาะสม.....	50
4.5.2	การตั้งระยะถอยสกรูที่ถูกต้อง.....	50
4.6	การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีด.....	54
4.7	การปรับตั้งความดันด้านการถอยสกรู.....	54
บทที่ 5	ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์.....	57
5.1	บทนำ.....	57
5.2	แพกเตอร์ที่มีผลต่อความดันฉีด.....	57
5.3	การหาความดันในการฉีด.....	58
5.3.1	ตัวอย่างการคำนวณหาความดันฉีด.....	59
5.4	แรงในการปิดล็อกแม่พิมพ์.....	60
5.4.1	วิธีการคำนวณหาแรงปิดล็อกแม่พิมพ์.....	61
5.4.2	ตัวอย่างการคำนวณหาแรงปิดล็อกแม่พิมพ์.....	62
บทที่ 6	การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์.....	69
6.1	บทนำ.....	69
6.2	ผลกระทบของพารามิเตอร์ในการฉีดต่อความดันในแม่พิมพ์.....	69
6.3	ลักษณะกราฟความดันในแม่พิมพ์ที่เหมาะสม.....	71

6.4	การนำกราฟความดันมาใช้วิเคราะห์งานฉีด.....	73
6.5	การทดสอบหาค่า PVT และ PVT ใต้แอมแกรม.....	75
6.6	การศึกษาความเป็นไปของพลาสติกในแม่พิมพ์โดยใช้ PVT ใต้แอมแกรม.....	76
6.7	การวิเคราะห์ลักษณะความดันพลาสติกในแม่พิมพ์และ PVT ใต้แอมแกรม.....	79
6.8	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานความดันพลาสติกในแม่พิมพ์และ PVT ใต้แอมแกรม.....	83
6.9	อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิพลาสติกและการติดตั้งในแม่พิมพ์.....	89
บทที่ 7	เวลาหล่อเย็นในกระบวนการฉีดพลาสติก.....	91
7.1	บทนำ.....	91
7.2	สูตรคำนวณหาเวลาในการหล่อเย็น.....	91
7.3	ตัวอย่างการคำนวณ.....	99
7.4	การคำนวณหาเวลาในการย้ายรักษาความดัน.....	101
บทที่ 8	รีโอล์ยในงานฉีดพลาสติก.....	103
8.1	บทนำ.....	103
8.2	รูปแบบและลักษณะการไหลเฉือน.....	103
	8.2.1 การไหลเฉือนภายในแม่พิมพ์.....	104
	8.2.2 การไหลเฉือนเนื่องจากความดัน.....	105
8.3	การไหลแบบนอนนิวทอนเนียน.....	107
8.4	การประยุกต์ใช้รีโอล์ยในงานฉีด.....	107
8.5	การทำสมดุลการไหล.....	126
บทที่ 9	การวิเคราะห์ปัญหาในงานฉีดพลาสติก.....	127
9.1	บทนำ.....	127
9.2	ชิ้นงานเกิดรอยใหม่.....	127
9.3	ชิ้นงานเกิดรอยฝ้าขาวโค้งบริเวณ Gate.....	129
9.4	ชิ้นงานเกิดรอยไหลบริเวณช่วงสุดท้ายของการไหลและรอยฟันบริเวณ Gate.....	130
9.5	ชิ้นงานเกิดรอยไหลที่ตำแหน่งสุดท้ายของการไหล.....	132
9.6	ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวเมื่อเปิดแม่พิมพ์.....	133
9.7	ชิ้นงานเกิดครีบกหรือรอยแหงในบางครั้ง.....	134
9.8	ในเนื้อชิ้นงานเกิดฟองอากาศ.....	136

9.9	ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวภายหลังการพันลีด้า.....	137
9.10	ชิ้นงานเกิดรอยยุบ.....	138
9.11	ชิ้นงานมีสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ.....	139
9.12	ชิ้นงานเกิดรอยไหม้เหลือง.....	141
9.13	ชิ้นงานเกิดเป็นลายเส้นสั้น ๆ หรือฝ้าโค้งบริเวณ Gate และลายเส้นบาง ๆ บริเวณตำแหน่งสุดท้ายของการไหล.....	142
9.14	ชิ้นงานเกิดรอยยุบและอาจจะเกิดรอยแหงบริเวณตำแหน่งสุดท้ายการไหล.....	144
9.15	ชิ้นงานเกิดรอยแหงในการฉีดบางครั้ง.....	145
9.16	ผิวหน้าชิ้นงานเกิดเป็นรูพรุนขนาดเล็ก ๆ.....	147
9.17	ชิ้นงานเกิดเป็นเส้นรอยอื้ออากาศ.....	148
9.18	ชิ้นงานเกิดเป็นเส้นรอยประสาน.....	150
9.19	ชิ้นงานเกิดการแตกตรงมุมของชิ้นงาน.....	152
9.20	ขั้วน้ำ (Gate) ยึดเป็นเส้นยาว.....	153
9.21	ชิ้นงานเกิดเป็นเส้นรอยฝ้าตามแนวเส้นรอบวงหรือยุบในบางครั้ง.....	154
9.22	ชิ้นงานเกิดรอยพันบริเวณ Gate และรอยประสานบริเวณปลายชิ้นงาน.....	156
9.23	มีจุดดำอยู่ในเนื้อชิ้นงาน.....	158
9.24	ชิ้นงานเกิดรอยฟัน.....	159
9.25	ชิ้นงานแตกที่ตำแหน่งรอยประสาน.....	160
9.26	ชิ้นงานกระทุ้งไม่ทึบ.....	161
9.27	ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวเมื่อกระทุ้งออกจากแม่พิมพ์.....	162
9.28	เส้นความชื้นที่ผิวชิ้นงาน.....	163
9.29	ขั้วน้ำ (Pin Gate) ขาดติดแม่พิมพ์.....	165
9.30	ชิ้นงานเกิดเป็นเส้นรอยไหลสะดุด.....	166
9.31	พลาสติกเหลวไหลออกจากหัวฉีดทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อพลาสติก.....	167

บทที่ 10 ตัวอย่างการคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานฉีด.....169

แบบฝึกหัดทบทวน.....180

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน.....198

Chapter 1

พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ ฉีดพลาสติก

1.1 บทนำ

ผู้ที่จะเป็นช่างฉีดพลาสติกระดับอาชีพได้นั้นจะต้องหมั่นฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านการปฏิบัติ (การควบคุมและใช้เครื่องฉีด) และแนวคิด (ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ และการสร้างสรรค์ทางความคิด) โดยเฉพาะแนวคิดหรือความคิดจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าบุคคลนั้นจะก้าวไปสู่ช่างฉีดมืออาชีพได้หรือไม่ เนื่องจากช่างฉีดมืออาชีพไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดได้ดีหรือใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ต้องรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้เขียนจึงขอให้ช่างฉีดเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของพลาสติกในกระบวนการฉีดให้ได้เสียก่อน

1.2 องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

ผู้เขียนเคยกล่าวว่า “จงปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีดให้เหมาะสมเหมือนกับการดำเนินชีวิตด้วยความพอดี” คำกล่าวนี้ผู้เขียนต้องการจะอธิบายถึงความเหมาะสมที่ควรเกิดกับพลาสติกในกระบวนการฉีด ซึ่งความเหมาะสมนั้นควรมององค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานฉีดที่ดี อัตราการผลิตที่สูง และมีจำนวนของเสียน้อย องค์ประกอบที่สำคัญควรมีอยู่ 6 ส่วน (6M) ด้วยกัน คือ 1. Material (วัตถุดิบพลาสติก) 2. Mold (แม่พิมพ์ฉีด) 3. Machine (เครื่องฉีด) 4. Method (วิธีการหรือพารามิเตอร์ที่ปรับตั้งการฉีด) 5. Man (ช่างฉีดหรือบุคลากร) 6. Management (การจัดการในการฉีด) และรายละเอียดของแต่ละ M เป็นดังนี้

1. **วัตถุดิบพลาสติก (Material)** มีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ มีการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกได้เหมาะสมหรือไม่ เช่น ต้องทำการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกหรือไม่ ถ้ามี ต้องใช้เวลาและอุณหภูมิในการอบไล่ความชื้นอย่างไร สีที่ใช้ สารเติมแต่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีหรือไม่ การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารเติมแต่งควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ไม่ควรมองที่ราคาของ

วัตถุดิบเป็นหลัก แต่ควรมองว่าจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับคุณภาพชิ้นงานผลิตที่ต้องการ สามารถผลิตชิ้นงานได้ปริมาณมาก ๆ โดยมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานน้อยที่สุด และใช้พลังงานในการผลิตขั้นตอนต่าง ๆ น้อยที่สุด

2. แม่พิมพ์ฉีด (Mold) มีการออกแบบอย่างเหมาะสมดีแล้วหรือยัง เช่น ลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบ 2 แผ่น 3 แผ่น หรืออื่น ๆ จำนวนของคาวิตี (Cavity) ระบบการหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปลดชิ้นงาน ตำแหน่งรอยประกบแม่พิมพ์ ขนาดของทางนำพลาสติกวิ่ง (Runner) และทางนำพลาสติกเข้า (Gate) ตำแหน่งของทางนำพลาสติกเข้า การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุโลหะที่ถูกต้องในการทำแม่พิมพ์ รวมถึงกระบวนการทางความร้อน (การชุบแข็ง) ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ด้วย

3. เครื่องฉีด (Machine) มีการเลือกขนาดของเครื่องฉีดได้ถูกต้องหรือไม่ เช่น ขนาดของแรงบิดแม่พิมพ์เพียงพอหรือไม่ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีด ความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามที่ต้องการ ความเร็วฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานที่ทำการฉีด เครื่องฉีดมีประสิทธิภาพดีและมีความสม่ำเสมอในระหว่างการทำงาน อายุการใช้งานเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมไม่แพงและทำได้ง่าย มีบริการหลังการขายดี สุดท้ายคือราคาเครื่องฉีดต้องเหมาะสมกับมูลค่าการผลิตชิ้นค้านั้น ๆ

4. วิธีการหรือพารามิเตอร์ที่ปรับตั้งการฉีด (Method) จะเป็นการรวม 3M คือ Material (วัตถุดิบพลาสติก), Mold (แม่พิมพ์ฉีด), Machine (เครื่องฉีด) มาใช้ประโยชน์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสั่งการและควบคุมเครื่องฉีดให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกับวัสดุพลาสติกอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการหลอมเหลว การไหลเข้าแม่พิมพ์ และการเย็นตัวในแม่พิมพ์ ตลอดจนดูแลจัดการให้แม่พิมพ์พร้อมที่จะรับพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ให้พักตัวอยู่ในแม่พิมพ์และปล่อยออกจากแม่พิมพ์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม (เมื่อพลาสติกแข็งตัวและเย็นตัวลงแล้ว) ซึ่งการสั่งการ การควบคุม การดูแลจัดการต่าง ๆ นี้จะต้องมีความเหมาะสมกันมากที่สุด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีที่สุด

5. ช่างฉีดหรือบุคลากร (Man) ผู้ที่จะปรับตั้งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการฉีดได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวัสดุพลาสติก แม่พิมพ์ และเครื่องฉีดที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกเป็นอย่างดีเสียก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ชนิดของพลาสติก อุณหภูมิพลาสติกเหลว ความหนาแน่น ความดันที่ต้องใช้ คุณสมบัติการไหลตัวของพลาสติกเหลว ลักษณะของทางนำพลาสติกวิ่ง (Runner) และทางนำพลาสติกเข้า (Gate) ระยะและขนาดของช่องทางการไหล ระบบการหล่อเย็น การปลดชิ้นงาน ฟังก์ชันและปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องฉีด ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องฉีด เช่น ตั้งความดันของเครื่องเอาไว้ 120 บาร์ (ไฮดรอลิก) แต่เครื่องทำได้จริง 100 บาร์ เป็นต้น ดังนั้นจะต้องตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉีดก่อนเสมอ อย่าเชื่อตัวเลขที่เร้าป้อนหรือตั้งที่ตัวเครื่องฉีด ต้องสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพลาสติกในระหว่างที่เครื่องฉีดทำงานอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ปรับตั้งเครื่องฉีดต้องรู้จักพารามิเตอร์ 5 ตัวหลัก ๆ ที่ต้องส่งผ่านตัวเครื่องฉีดเพื่อควบคุมพลาสติก คือ อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว ระยะทาง และเวลา นอกจากนี้ยังต้องรู้จักลักษณะของปัญหาแบบต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาได้

มีแนวทางและเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรอบคอบ และผู้ปรับตั้งพารามิเตอร์ให้กับเครื่องฉีดจะต้องมีความสามารถด้านการคำนวณอยู่บ้างด้วย

6. การจัดการในการฉีด (Management) หมายถึง การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนในการฉีดตามลำดับของชนิดของพลาสติก ลักษณะและความเข้มของสี รูปร่างและขนาดของชิ้นงาน ลักษณะและขนาดของแม่พิมพ์ การสั่งซื้อ ความสำคัญของลูกค้ เป็นต้น เนื่องจากการวางแผนในการฉีดจะมีผลต่อการสูญเสียเป็นสำคัญ เพราะถ้าการวางแผนในการฉีดไม่เหมาะสม เช่น การฉีดชิ้นงานที่มีสีเข้มก่อนแล้วตามด้วยการฉีดชิ้นงานที่มีสีอ่อนหรือสีใส ย่อมเกิดการสูญเสียทั้งเวลาและวัสดุพลาสติกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสีของชิ้นงานผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความต้องการ โดยจะมีสีเดิมซึ่งเข้มกว่าและล้างทำความสะอาดออกได้ยากติดออกมาอยู่เรื่อย ๆ

1.3 ขั้นตอนพื้นฐานในการฉีดพลาสติก

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกจะมีการทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นอัตโนมัติ (Manual) ซึ่งจะสั่งให้เครื่องทำงานในขั้นตอนใดก่อนหลังก็ได้ตามที่ต้องการ แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งการทำงานจะเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีดเพียงวงรอบการทำงานเดียวเท่านั้นแล้วหยุด และแบบอัตโนมัติทั้งหมด (Fully-Automatic) จะมีการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีด โดยเมื่อครบวงรอบการทำงานของเครื่องฉีดแล้ว ก็จะเริ่มวงรอบการทำงานใหม่ทันที และทำต่อไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติทั้งหมดจะมีขั้นตอนพื้นฐานในการฉีดพลาสติกประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนแม่พิมพ์เคลื่อนที่เข้าปิด โดยจะมีพารามิเตอร์คือ ความดัน (แรง) ความเร็ว และระยะทางในการเคลื่อนที่ปิดเข้าหากันของแม่พิมพ์ ซึ่งส่วนมากจะแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่แม่พิมพ์ด้านเคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่เข้าไปหาแม่พิมพ์ด้านอยู่กับที่ โดยใช้ความเร็วที่ช้าเป็นระยะทางสั้น ๆ ช่วงที่สองเป็นช่วงแม่พิมพ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเป็นระยะทางยาว ๆ ช่วงที่สามเป็นช่วงที่แม่พิมพ์กำลังลดความเร็วลงในระยะทางที่เหลือไม่มากนัก ช่วงที่สี่เป็นช่วงป้องกันแม่พิมพ์เกิดความเสียหายก่อนที่แม่พิมพ์จะปิดสนิท และช่วงที่ห้าเป็นช่วงที่แม่พิมพ์ปิดสนิทหรือเรียกว่า ช่วงปิดล็อกแม่พิมพ์ ด้วยความดันหรือแรงที่สูงมาก

2. ขั้นตอนชุดฉีดหรือหัวฉีดเคลื่อนที่เข้าชนและแนบกับแม่พิมพ์ โดยจะมีพารามิเตอร์ คือ ความดัน (แรง) และความเร็ว

3. ขั้นตอนสกรูเคลื่อนที่ตามแนวแกนโดยไม่มีการหมุน เพื่อขับดันพลาสติกเหลวที่อยู่ในกระบอกฉีดให้ไหลออกจากหัวฉีดเข้าไปให้เต็มแม่พิมพ์ซึ่งเรียกว่า จังหวะฉีด (Injection Phase) โดยจะประกอบไปด้วยพารามิเตอร์หลัก ๆ คือ ความเร็วฉีด ความดันฉีด ระยะทางการฉีด เวลาในการฉีด แต่ผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกบางบริษัทได้ออกแบบให้สกรูสามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกนพร้อมกับหมุนไปได้ด้วย เพื่อบ่อนพลาสติกไปพร้อมกับการฉีด ทำให้สามารถฉีดชิ้นงานที่มีปริมาตรและน้ำหนักมากกว่าปกติได้

4. ขั้นตอนสกรูเคลื่อนที่ตามแนวแกนโดยไม่มีการหมุน เพื่อขับเคลื่อนพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์เพิ่มเติมหลังจากที่พลาสติกเหลวเติมในแม่พิมพ์แล้ว ทั้งนี้เพื่อย้ำรักษาความดันให้พลาสติกในแม่พิมพ์มีความหนาแน่นตามที่ต้องการที่เรียกว่า ช่วงการย้ำ (Holding Phase) ชิ้นงานจะได้มีขนาดที่เที่ยงตรง มีความแข็งแรง โดยจะประกอบไปด้วยพารามิเตอร์หลัก ๆ คือ ความดัน เวลา และความเร็ว (สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกบางรุ่นหรือบางยี่ห้อ)

5. ขั้นตอนที่สกรูเริ่มหมุนเพื่อดึงเม็ดพลาสติกในกรวยเติมเม็ดพลาสติก พร้อมทั้งป้อนไปข้างหน้าของสกรูเพื่อทำการหลอมผสมและป้อนพลาสติกเหลวไปอยู่หน้าปลายสกรูฉีด ซึ่งเรียกว่า จังหวะ Plasticizing โดยจะมีพารามิเตอร์ คือ ความดัน (แรง) ความเร็ว ระยะทาง โดยจังหวะการทำงานนี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวหรือระยะถอยสกรู (ระยะดึงเนื้อพลาสติก) ตามที่ต้องการ เนื่องจากเวลาที่ส่งให้สกรูหมุนนั้น พลาสติกเหลวที่อยู่หน้าปลายสกรูจะเกิดแรงดันจนทำให้สกรูถอยหลังกลับไปยังทิศทางของกรวยเติมเม็ดพลาสติกได้ และในขั้นตอนนี้จะมีการใช้แรงดันในการต้านการถอยหลังกลับของสกรูเพื่อควบคุมความหนาแน่นของพลาสติกเหลวที่อยู่หน้าปลายสกรูฉีดให้มีค่าคงที่ที่เรียกว่า Back Pressure ตลอดจนมีการกระตุ้นสกรูให้เคลื่อนที่ตามแนวแกนเท่านั้น ในช่วงก่อนเริ่มต้นหมุนสกรูและ/หรือเมื่อสกรูหยุดหมุนแล้วที่เรียกว่า Suck Back หรือ Pull Back หรือ Decompression

6. ขั้นตอนการหล่อเย็นพลาสติกที่อยู่ในแม่พิมพ์ให้เปลี่ยนจากพลาสติกเหลวเป็นของแข็ง โดยจะทำงานพร้อมกับการเริ่มหมุนสกรูเพื่อหลอมและป้อนพลาสติกเหลวไปหน้าปลายสกรูฉีดในขั้นตอนที่ 5 โดยขั้นตอนที่ 5 และ 6 นี้ จะเริ่มทำงานพร้อมกันเมื่อสิ้นสุดเวลาในการย้ำรักษาความดันแล้ว

7. ขั้นตอนชุดฉีดหรือหัวฉีดเคลื่อนที่ถอยออกจากแม่พิมพ์ จะทำงานเมื่อสกรูหยุดการเคลื่อนที่แล้ว กล่าวคือหยุดหมุนและหยุดถอยแล้ว โดยจะมีพารามิเตอร์ คือ ความดัน (แรง) และความเร็ว

8. ขั้นตอนแม่พิมพ์เคลื่อนที่เปิดเมื่อเวลาในการหล่อเย็นจากขั้นตอนที่ 6 นั้นหมดลงแล้ว โดยจะมีพารามิเตอร์คือ ความดัน (แรง) ความเร็ว และระยะทาง ความเร็วและระยะทางในการเปิดแม่พิมพ์ส่วนมากจะมีอยู่ 3 ความเร็วและ 3 ระยะทางด้วยกัน โดยความเร็วแรกเป็นช่วงที่แม่พิมพ์เริ่มเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ควรใช้ความเร็วที่ช้า ๆ และเป็นระยะทางสั้น ๆ ให้ชิ้นงานฉีดสามารถยับตัวเคลื่อนที่ออกจากแม่พิมพ์ด้านอยู่กับที่และติดออกมากับแม่พิมพ์ด้านเคลื่อนที่ได้ หลังจากนั้นจึงใช้ความเร็วจังหวะที่สองให้เร็วขึ้นและเป็นระยะทางที่ยาวขึ้นด้วยความเร็วในช่วงที่สามซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงตำแหน่งที่แม่พิมพ์เปิดมากที่สุด ควรใช้ความเร็วที่ช้าลงและระยะทางสั้น ๆ เพื่อให้แม่พิมพ์สามารถหยุดได้ตรงตามตำแหน่งโดยไม่เกิดการสั่นสะเทือน ส่วนระยะในการเปิดแม่พิมพ์ก็ไม่ควรตั้งกว้างมากเกินไป แต่พอให้ชิ้นงานไม่ติดค้างอยู่ที่หน้าแม่พิมพ์หลังจากทำการกระทุ้งแล้ว หรือสามารถใช้มือหรือแขนกลจับออกมาได้ก็เพียงพอแล้ว

9. ขั้นตอนการกระทุ้งชิ้นงานให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ โดยจะมีพารามิเตอร์ของความเร็ว ความดัน ระยะทาง และจำนวนครั้งในการกระทุ้ง

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 และ 7 ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเคลื่อนที่ของชุดฉีดเข้าหาและเคลื่อนที่ออกจากแม่พิมพ์นั้น อาจจะไม่ต้องใช้ในการทำงานจริง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและเวลาในการผลิต แต่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่บ้าง โดยจะขอล่าถึงในบทต่อไป

เนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติกและการควบคุมการฉีด การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของพลาสติกในแม่พิมพ์และการประยุกต์ใช้ในงานระดับสูง วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานฉีด พร้อมทั้งกรณีศึกษาจริง

เนื้อหาประกอบด้วย

- พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
- การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่มีผลต่องานฉีด
- การไหลของพลาสติกในงานฉีด
- เทคนิคในการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีด
- ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์
- การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์
- เวลาหล่อเย็นในกระบวนการฉีดพลาสติก
- ริโอไคยในงานฉีดพลาสติก
- การวิเคราะห์ปัญหาในงานฉีดพลาสติก
- ตัวอย่างการคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานฉีด

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค และวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมพลาสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต



พบหนังสือออกใหม่ • เสนอผลงานเขียน/แปล ได้ที่
www.tpa.or.th/publisher/new
ร่วมสังคายนออนไลน์เรา www.facebook.com/technologybook

