



ชื่อหนังสือ
บาร์โค้ด
ISBN

กรรมวิธีการหล่อโลหะ:
9789748322766
974-8322-76-9

FOUNDRY

กรรมวิธีการหล่อโลหะ

PROCESS


นิกร มหกรรมโกลา คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

FOUNDRY

กระบวนการหล่อโลหะ

PROCESS

บิกร มหกรรมโกลา คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
พิพัฒน์ สุจิตรธรรมกุล จศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

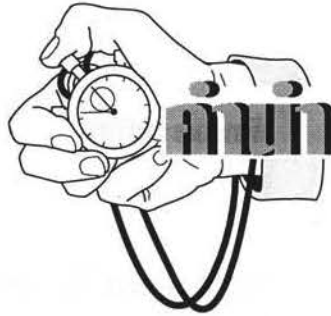

หนังสือ **กรรมวิธีการหล่อโลหะ (Foundry Process)** รหัส ชก. 4311 จัดทำขึ้นมาเพื่อ
นักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานรองหล่อโลหะ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ปวส. หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งทาง
คณะผู้เรียบเรียงได้เขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและกรมอาชีวศึกษา
ของทั้งสองสถาบัน

อนึ่งหนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ตามความตั้งใจต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ผศ. ฉัตรชัย
เจียรศิริณ อาจารย์พงษ์วุฒิ สิทธิพล อาจารย์สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (หัวหน้าแผนกวิชาหล่อโลหะ)
และอาจารย์เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ ที่ได้ให้คำแนะนำมาโดยตลอด

คณะผู้เรียบเรียง
นิกร มหกรรมโกลา
พัฒน์ สุจิตธรรมกุล

ลักษณะรายวิชา

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. รหัสและชื่อ | ชก. 4311 กรรมวิธีการหล่อโลหะ (FOUNDRY PROCESS) |
| 2. สภาพรายวิชา | วิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาช่างกลโรงงาน |
| 3. ระดับรายวิชา | ปวช. 3, ปวส. 4 ปี |
| 4. พื้นฐาน | - |
| 5. เวลาศึกษา | 36 คาบ ต่อภาคเรียน 18 สัปดาห์ ทฤษฎี 2 คาบ/สัปดาห์
ปฏิบัติ 0 คาบ/สัปดาห์ และศึกษานอกเวลาอีก 2 คาบ/
สัปดาห์ |
| 6. หน่วยกิต | 2 (2-0-2) |
| 7. จุดมุ่งหมายรายวิชา | 1. เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อขึ้นงานเบื้องต้น
2. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานหล่อ
3. เข้าใจหลักการทำกระสวนชนิดต่างๆ
4. เข้าใจหลักการทำแบบหล่อด้วยทราย, ไล้แบบ
5. เข้าใจหลักการหลอมและการเทโลหะ |
| 8. คำอธิบายรายวิชา | ศึกษาเกี่ยวกับการหล่อขึ้นงานเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือ
หลักการทำกระสวนชนิดต่าง ๆ หลักการทำแบบหล่อด้วย
ทราย ไล้แบบ การหลอมและการเทโลหะ |



บทที่ 1	การหล่อชิ้นงานเบื้องต้น	7
1.1	การหล่อชิ้นงานเบื้องต้น	7
1.2	ความหมายของกรรมวิธีการหล่อโลหะ	9
1.3	ความสำคัญของกรรมวิธีการหล่อโลหะ	15
1.4	ประวัติของกรรมวิธีการหล่อโลหะ	17
1.5	ความปลอดภัยในกรรมวิธีการหล่อโลหะ	21
	แบบฝึกหัดบทที่ 1	23
บทที่ 2	เครื่องมือ และอุปกรณ์งานหล่อ	25
2.1	เครื่องมือทำแบบหล่อ	25
2.2	ทึบหล่อ	31
	แบบฝึกหัดบทที่ 2	35
บทที่ 3	กระสวนชนิดต่าง ๆ	37
3.1	กระสวนงานหล่อ	37
3.2	คุณสมบัติของกระสวน	38
3.3	วัสดุที่นำมาใช้ทำกระสวน	38
3.4	ชนิดของกระสวน	42
3.5	การเผื่อของกระสวน	51
3.6	การกำหนดสัญลักษณ์สีของกระสวน	54
	แบบฝึกหัดบทที่ 3	55
บทที่ 4	การทำแบบหล่อด้วยทราย, ไล่แบบ	57
4.1	ทรายหล่อ	57
4.2	ลักษณะของทรายหล่อ	59
4.3	คุณสมบัติของทรายหล่อที่ดี	60

6 กรรมวิธีการหล่อโลหะ


4.4	ชนิดของทรายหล่อ	_____	60
4.5	การทดสอบทรายหล่อ	_____	67
4.6	ชนิดของโรงหล่อโลหะ	_____	75
4.7	ชนิดของแบบหล่อโลหะ	_____	82
4.8	ลักษณะของแบบหล่อโลหะ	_____	90
4.9	ไส้แบบ	_____	100
	แบบฝึกหัดบทที่ 4	_____	114
บทที่ 5	การหลอมและการเทโลหะ	_____	116
5.1	เตาหลอมโลหะ	_____	116
5.2	ระบบป้อนจ่าย	_____	132
5.3	การทำความสะอาดชิ้นงานหล่อโลหะ	_____	157
	แบบฝึกหัดบทที่ 5	_____	164
ภาคผนวก A	- ข้อสอบปลายภาค วิชากรรมวิธีการหล่อโลหะ	_____	168
ภาคผนวก B	- แบบกระสวนในการฝึกภาคปฏิบัติ วิชากรรมวิธีการหล่อโลหะ	_____	191
บรรณานุกรม		_____	271

บทที่ 1


การหล่อชิ้นงานเบื้องต้น

1.1 การหล่อชิ้นงานเบื้องต้น


กรรมวิธีการหล่อโลหะ เป็นงานทางช่างที่มีความสำคัญมาก ยิ่งในทุกวันนี้มีสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ล้วนแล้วต้องทำการสร้างขึ้นมา และสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ก็จะต้องมีงานหล่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กันอยู่เสมอ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จำเป็นจะต้องมี เหล็กหล่อ วัสดุหล่อ เพื่อประกอบเหล็กหล่อ ฯลฯ เป็นต้น ได้ถูกหล่อออกมาจากโรงงานหล่อโลหะก่อน แล้วจึงทำการจัดส่งไปยังโรงงานกลึง ไซ เจาะและพิตปรับแต่ง เพื่อทำการปรับแต่งให้เป็นรูปร่างลักษณะออกมาตามที่เรานำไปใช้งาน

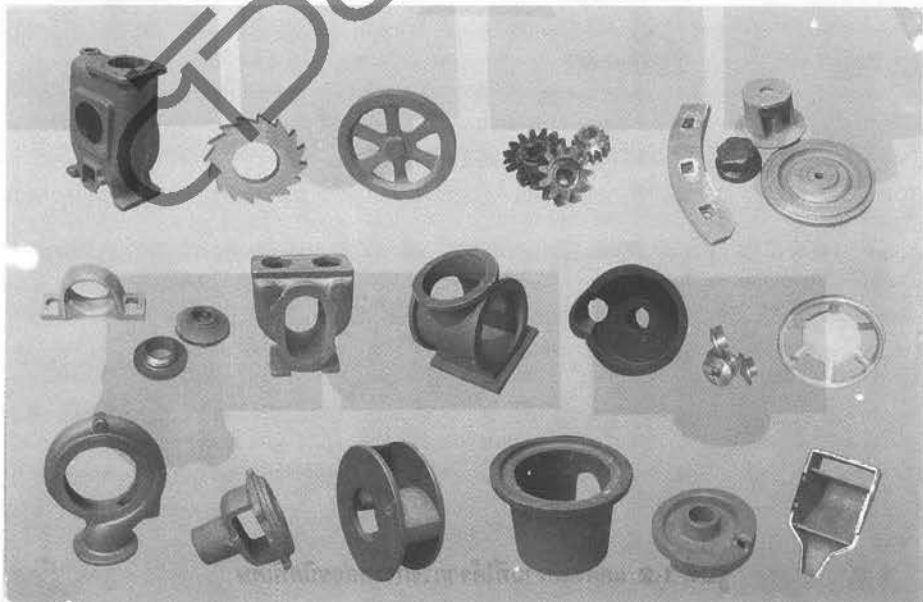


รูปที่ 1.1 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากกรรมวิธีการหล่อโลหะ

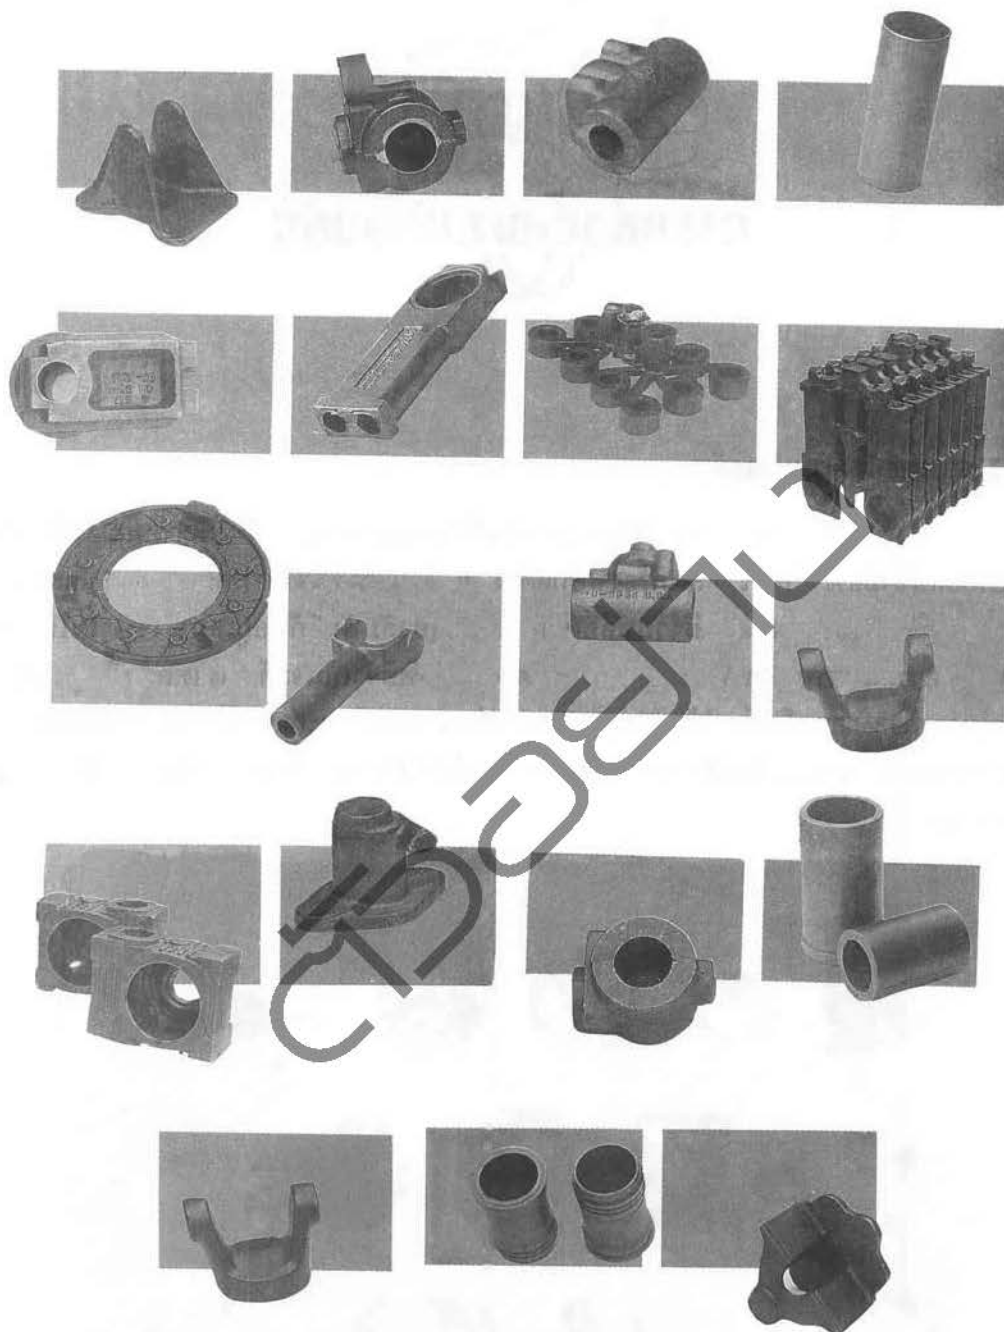

รูปที่ 1.2 แสดงผลงานที่ได้จากวิธีการหล่อชนิดพิเศษ

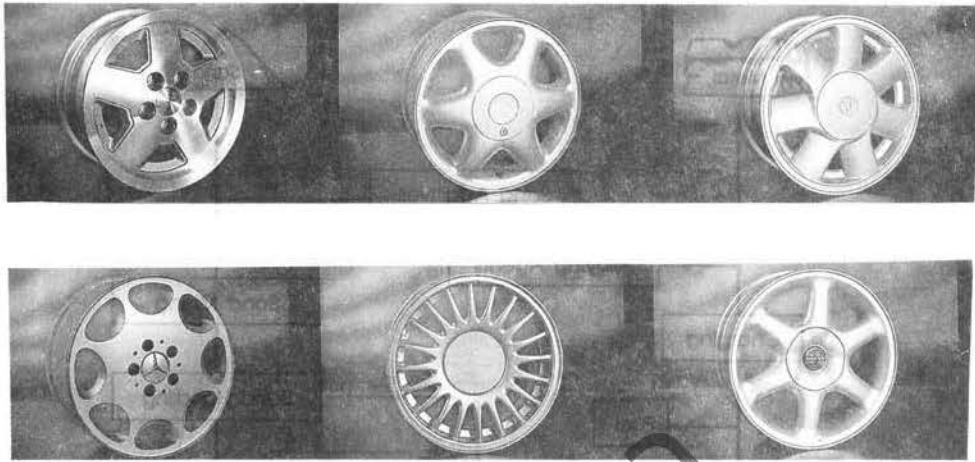


รูปที่ 1.3 ล้อรถยนต์ที่ผ่านกรรมวิธี Die Casting

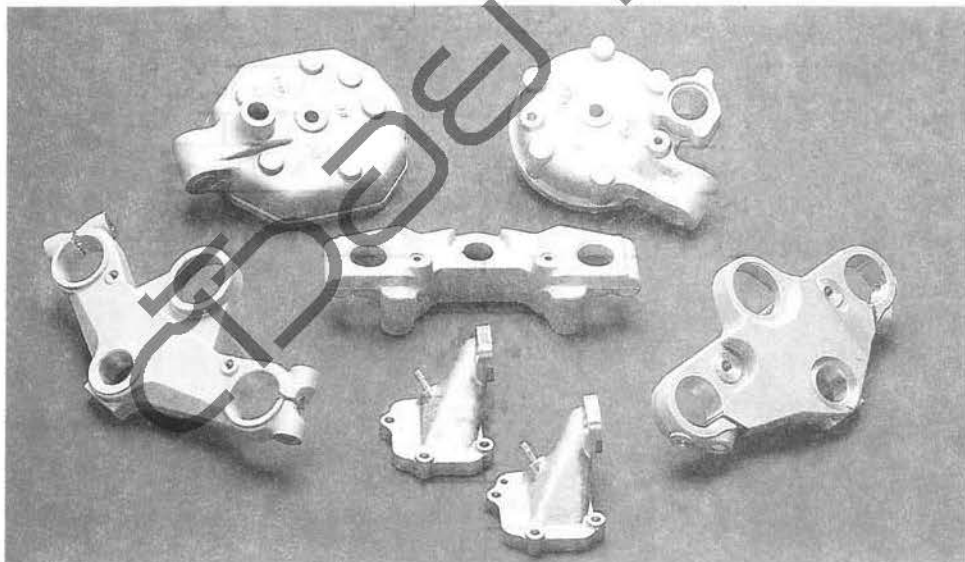


รูปที่ 1.4 แสดงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผลิตได้จากงานหล่อ

1.2 ความหมายของกรรมวิธีการหล่อโลหะ

กรรมวิธีการหล่อโลหะ (Foundry Processes) คือ การทำแบบหล่อ (Molds) การทำกระ-
 สนวนงานหล่อ (Patterns) การเตรียมทรายหล่อ (Sands) การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
 งานหล่อ (Hand tools) การเตรียมและการหลอมละลายของโลหะที่จะทำการหล่อ (Melting) การทำ
 ความสะอาดโลหะที่ผ่านการหล่อ (Cleaning) รวมถึงการตรวจสอบชิ้นงานหล่อ และการควบคุมคุณภาพ
 (Inspecting Testing and Quality Control in Foundries) และ ฯลฯ

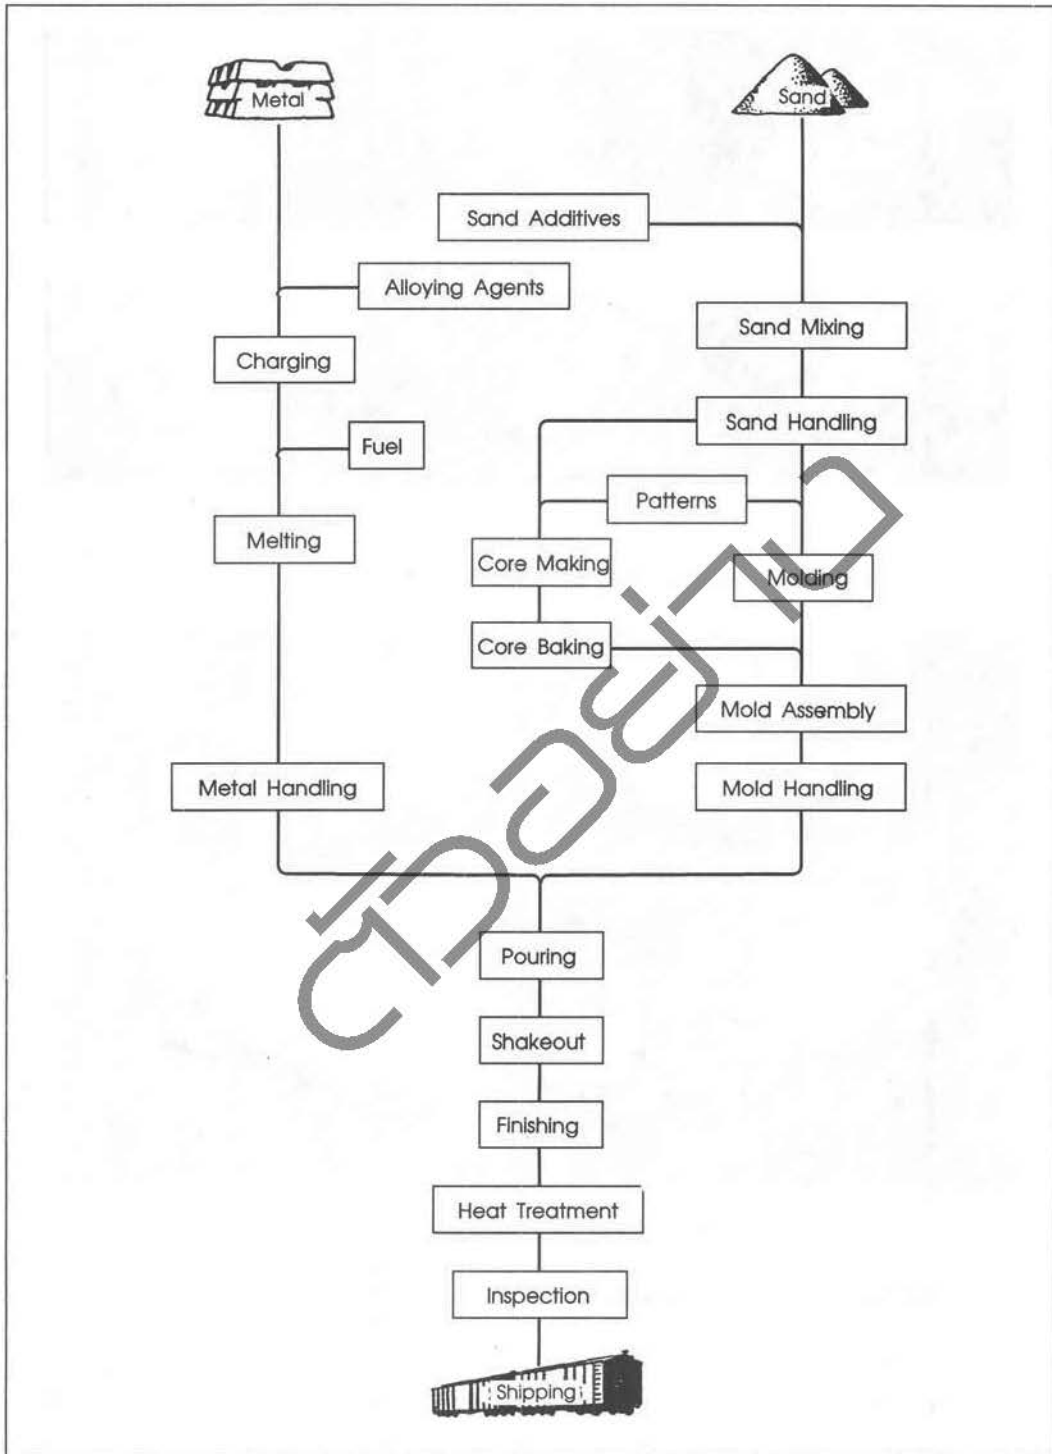

รูปที่ 1.5 แผนผังกระบวนการหล่อโลหะทั่วไป

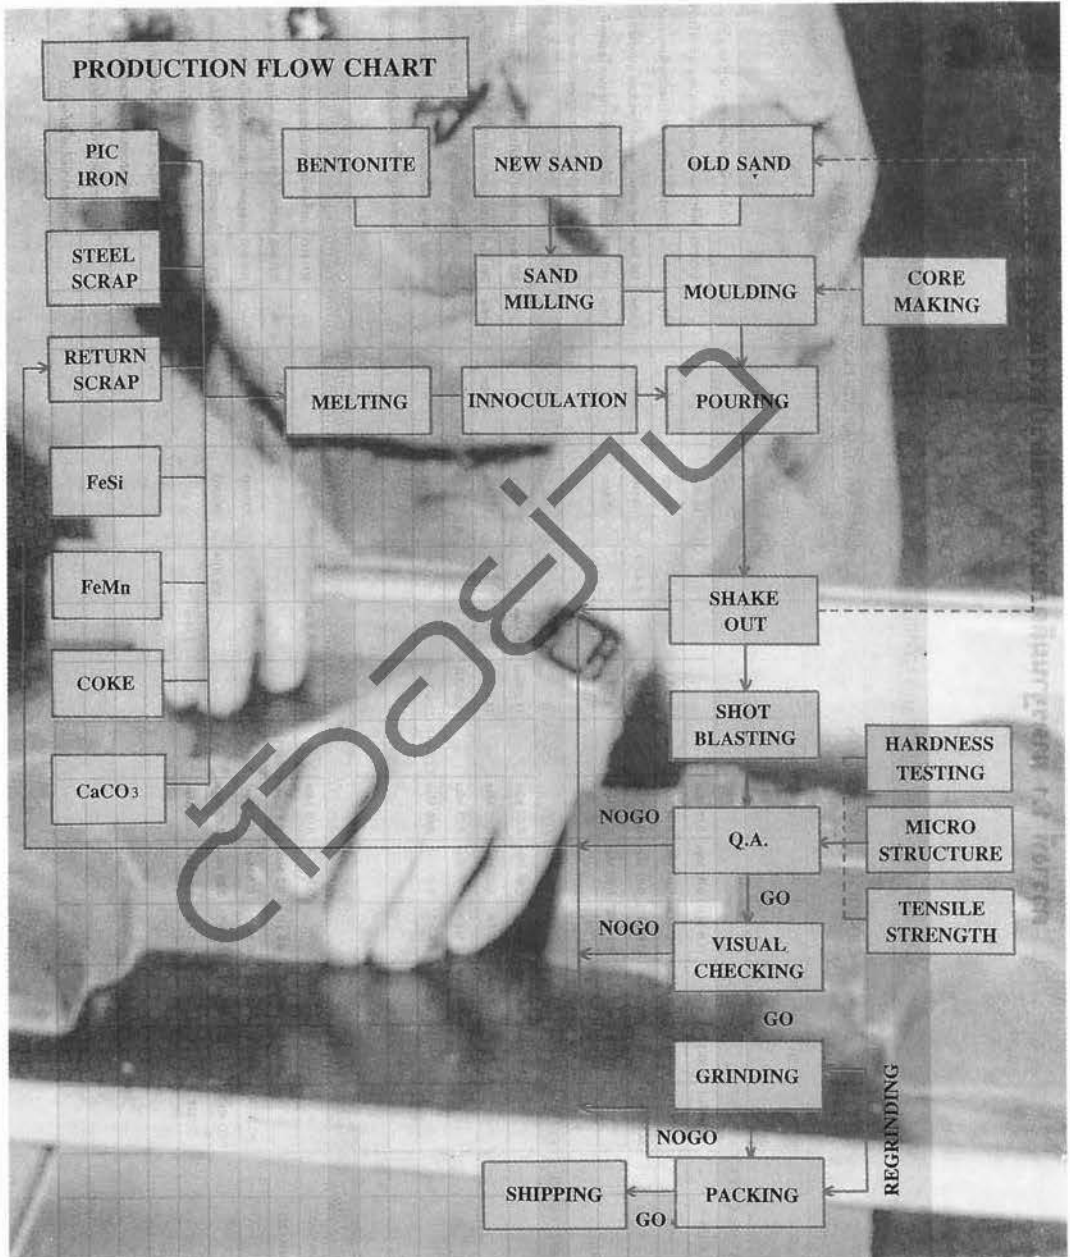

รูปที่ 1.6 Production Flow Chart

ตารางที่ 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์งานหล่อรูปพรรณ

STEEL CASTING SPECIFICATIONS สำหรับผลิตภัณฑ์งานหล่อรูปพรรณ																
STANDARD				CHEMICAL COMPOSITION							MECHANICAL PROPERTIES		MAIN USAGE (การใช้งานหลัก)			
TYPE E.M.F	ASTM	AISI	JIS	%C	%Si	SPH ₂	%P	%S	%B	%Cr	%Mo	OTHER		TENSILE STRENGTH N/mm ² (kg/mm ²)	YIELD STRENGTH N/mm ² (kg/mm ²)	ELONGATION GATION %
WEAR RESISTANCE STEEL CASTINGS																
EMISHW-1	A-126	--	SCMnH-1	0.90-1.30	--	11.0-14.0	0.01 Max	0.05 Max	--	--	--	--	55 Min	--	--	160-220
EMISHW-11	--	--	SCMnH-11	0.90-1.30	0.8 Max	11.0-14.0	0.07 Max	0.04 Max	--	1.5-2.5	--	--	740(45)	390	20 Min	180 Min
EMISHW-21	--	--	SCMnH-21	1.0-1.35	0.8 Max	11.0-14.0	0.08 Max	0.04 Max	--	2.0-3.0	--	0.4-0.7	740(40)	440	10 Min	180 Min
ACM	--	--	--	0.4-0.5	0.5 Max	0.4-0.60	0.03 Max	0.03 Max	--	2.5-3.5	0.5 Max	--	40 Min	--	35 Min	180 Min
HEAT-WEAR RESISTANCE STEEL CASTINGS																
EMISHW-1	--	--	--	1.7 Max	1.0 Max	1.0 Max	0.05 Max	0.04 Max	--	15.0 Max	0.5 Max	--	--	--	--	220 Max
EMISHW-3	--	--	--	1.5-1.8	1.5 Max	0.8-1.0	0.05 Max	0.05 Max	--	11.0-12.0	--	--	75 Min	40 Min	20 Min	240 Max
EMISHW-4	--	--	--	2.0-2.3	1.5 Max	0.8-1.0	0.05 Max	0.05 Max	--	11.0-12.0	--	--	--	--	--	--
EMISHW-5	--	--	--	0.5-0.5	1.5-2.0	0.8-1.2	0.05 Max	0.05 Max	12.0-14.0	25.0-28.0	--	--	60-8	--	--	460-600
CAST IRON																
EMISWC	With CAST	--	--	2.5-3.5	--	--	0.30 Max	0.03 Max	--	25-30	0.30-0.50	--	--	--	--	500-600
EMISNH	NHARD	--	--	3.0-3.5	0.6-0.8	0.8-1.0	0.2 Max	0.2 Max	4.0-5.0	1.5-2.5	--	--	--	--	--	500-600
EMIFC	--	--	FC 20-30	3.0-3.5	1.8-2.3	0.6-0.8	0.2 Max	0.2 Max	--	--	--	--	200-300	--	--	200-260
EMIFCD	--	--	FCD 40-70	3.3-3.8	2.2-2.7	0.2-0.5	0.05 Max	0.02 Max	--	--	Mg 0.04	--	400-700	250-480	2-12	200-300
Cs2828	--	--	Cs2828	2.6-2.8	1.8-1.85	1.8-1.9	0.05 Max	0.02 Max	--	28.0-30.0	1.0 Max	--	50	--	--	550-600

เหล็กชนิดนี้ควรใช้ที่อยู่ในประเภทใช้งานหล่อเครื่องจักร
 ได้ที่ Wear resisting steel ประเภทสำหรับใช้งานรับแรงกระแทก
 (อุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อเครื่องจักรและประเภท Abrasion and impact forces) ชิ้นส่วน-อุปกรณ์รับแรงกระแทก
 ประเภทที่หล่อกรรม-ชิ้นส่วนหล่อของเครื่องจักรที่ใช้งานได้
 นำที่กระทรวงพาณิชย์ (devisers, grinding mills & pumps)

เหล็กชนิดนี้ควรใช้ในงานที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนและกรณี
 ก่อของประเภทสำหรับใช้งานรับแรงกระแทก-อุปกรณ์ที่ใช้งานใน
 กรณีที่มีแรงเสียดสีและความร้อนสูง (เช่น อุปกรณ์ไฮดรอลิก และ
 Wear resistance) ชิ้นส่วนกรรม-ชิ้นส่วนกรรมงานที่ใช้งานรับแรง
 ใช้งานรับแรงกระแทก 500-1000 (Entry and exit guides)

เหล็กหล่อชนิดนี้มีคุณสมบัติสูงรับแรงกระแทกและทนต่อ
 แรงกดได้สูง (High damping capacity & high compressive strength) ส่วนที่หล่อคือเหล็ก "สีขาว" (White cast iron)
 มีคุณสมบัติเหมาะสมใช้งานที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ (ช่วง
 การใช้งานได้ที่อุณหภูมิใช้งาน ณ อุณหภูมิปกติคือ 30-100 องศา
 เซลเซียส) (Grey Cast Iron) มีลักษณะที่หล่อกรรมแบบเนื้อ
 มีแรงดึงและคุณสมบัติที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
 คุณสมบัติที่ต่ำกับเหล็กชนิดอื่น (Cast steel) เหล็กหล่อชนิดนี้
 จะมีคุณสมบัติที่ต่ำหรือดีกว่า:

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)


STEEL CASTING SPECIFICATIONS มาตราส่วนที่คล้ายกันทั้งหมดรูปพรรณ																	
STANDARD				CHEMICAL COMPOSITION						MECHANICAL PROPERTIES				MAIN USAGE (การใช้งานหลัก)			
TYPE E.M.T	ASTM	AISI	JIS	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Al	%Cu	%Mo	OTHER	TENSILE STRENGTH ² N-mm ² (Kg/mm ²)		YIELD STRENGTH ² N-mm ² (Kg/mm ²)	ELONGATION ² %	HARDNESS HB
CARBON STEEL CASTINGS																	
EMISC-42	--	1019	SC 42	0.15-0.23	0.3-0.6	0.5-0.8	0.05 Max	0.05 Max	--	--	--	--	412 (46) Min	206 (23) Min	21-35	130-160	เหล็กชนิดคาร์บอนต่ำใช้สำหรับสร้างชิ้นส่วนประเภทเตียง ขี้เหล็กและลูกบิดยาว ตลอดจน สวิตช์ 404
EMISC-46	--	1020	SC 46	0.15-0.27	0.3-0.5	0.5-0.8	0.05 Max	0.05 Max	--	--	--	--	451 (46) Min	226 (23) Min	19-30	130-160	เหล็กชนิดคาร์บอนปานกลาง เหมาะสำหรับการใช้สร้างชิ้นส่วน
EMISC-49	A148 80-50	1020	SC 49	0.18-0.30	0.3-0.5	0.5-0.8	0.05 Max	0.05 Max	--	--	--	--	481 (49) Min	245 (25) Min	17-25	140-170	อุปกรณ์อุตสาหกรรมประเภทพวงต่าง ๆ สร้างชิ้นส่วน
EMISC C-3	A148 90-50	1045	SCC-3	0.3-0.4	0.3-0.6	0.5-0.8	0.05 Max	0.05 Max	--	--	--	--	530-620(56-65)	265-373 (28-40)	13 Min	143-183	อุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับงานเครื่องมือกลและ งานช่างทั่วไป
EMISC C-5	A148 105-85	1050	SCC-5	0.4-0.5	0.3-0.6	0.5-0.8	0.05 Max	0.05 Max	--	--	--	--	620-690(60-70)	244-441 (30-45)	9 Min	163-201	เหล็กชนิดคาร์บอนสูงใช้สร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทต่าง สำหรับอุตสาหกรรมประเภทที่รับน้ำหนักสูงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ โลหะดัดรับน้ำหนักสูง และ เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับ งานที่รับน้ำหนักสูง (Metal Forming dies and tools) ซึ่งโดยมาก งานประเภทนี้ต้องการความแข็งแรงสูง (High hardness)
ALLOY STEEL CASTINGS																	
EMISMe-1	--	--	SCMe-1	0.2-0.3	0.3-0.6	1.0-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	--	--	--	540-590(55-60)	275-300(28-40)	17 Min	143-170	เหล็กชนิดอัลลอยด์ผสม (Alloying elements) เหมาะ สำหรับใช้สร้างชิ้นส่วนที่ต้องการใช้งานในกรณีรับแรงบิดและแรง เสียดสีสูง (High torsion and friction forces) เช่น ฟันเฟือง
EMISMe-2	--	--	SCMe-2	0.25-0.35	0.3-0.6	1.0-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	--	--	--	590-640(60-65)	340-440(35-45)	16 Min	163-183	รับน้ำหนักสูง (High strength)
EMISMe-3	A148 90-60	1043	SCMe-3	0.3-0.40	0.3-0.6	1.0-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	--	--	--	640-690(65-70)	370-490(38-40)	13 Min	170-197	รับน้ำหนักสูง (High strength)
EMISMe-5	A148 105-85	1050	SCMe-5	0.4-0.50	0.3-0.6	1.0-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	--	--	--	690-740(70-75)	390-540(40-55)	9 Min	183-212	รับน้ำหนักสูง (High strength)
EMISMeC-2	--	--	SCMeC-2	0.25-0.35	0.3-0.6	1.2-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	0.4-0.8	--	--	640-690(60-65)	370-440(38-45)	13-17	170-183	ประกอบใช้สำหรับชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักสูง (Gears and pinions)
EMISMeC-3	--	--	SCMeC-3	0.3-0.4	0.3-0.6	1.2-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	0.4-0.8	--	--	690-740(70-75)	392-490(40-50)	9-13	183-207	อุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกิจการเกษตรกรรม (Agricultural machinery and equipment)
EMISMeM-4	--	--	SCMeM-4	0.35-0.45	0.3-0.6	1.2-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	0.4-0.8	--	--	690-740(70-75)	410-540(42-55)	10-15	200-210	
EMISMeM-3	--	--	SCMeM-3	0.3-0.4	0.3-0.6	1.2-1.6	0.04 Max	0.04 Max	--	0.2 Max	0.15-0.35	--	690-740(70-75)	390-490(40-50)	13 Min	183-212	
EMISMeM-3	A487 9-Q	4140	SCCM-3	0.3-0.4	0.3-0.6	0.5-0.8	0.04 Max	0.04 Max	--	0.8-1.2	0.15-0.35	--	690-740(70-80)	440-540(45-60)	9 Min	201-217	

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

STEEL CASTING SPECIFICATIONS มาตรฐานเหล็กกล้าที่หล่อด้วยปอร์กรอน																	
STANDARD			CHEMICAL COMPOSITION						MECHANICAL PROPERTIES			MAIN USAGE (การใช้หลัก)					
TYPE E.M.I	ASTM	AIISI	JIS	%C	%S	%Mn	PH	PS	%Ni	%Cu	EM ₅₀		OTHER	TENSILE STRENGTH $\frac{2}{2}$ N/mm ² (kg/cm ²)	YIELD STRENGTH $\frac{2}{2}$ N/mm ² (kg/cm ²)	ELONGATION GATION %	HARDNESS HB
EMISSCM-2	A-487 10-N	4340	SCM42	0.25-0.35	0.3-0.6	0.9-1.5	0.04 Max.	0.08 Max.	1.8-2.0	0.3-0.9	0.15-0.35	--	780-880(79-89)	--	9 Min	225-269	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงเสียดสี เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
EMISSD-61	--	H-13	SKD-61	0.3-0.37	1.0 Max	0.5 Max	0.04 Max	0.04 Max	--	0.4-0.6	1.2-1.4	--	--	--	--	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงเสียดสี เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
EMISSD-11	--	D-2	SKD-11	1.3-1.6	0.4 Max	0.6 Max	0.05 Max	0.05 Max	--	11.0-13.0	0.9-1.2	--	--	--	--	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงเสียดสี เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
CORROSION RESISTANCE STEEL CASTINGS																	
EMISS-1	(AISI) CA-15	410	SCS-1	0.15 Max	0.15 Max	1.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	11.5-14.0	--	--	--	540-620(55)	343-451	18 Min	163-229	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISS-12	(AISI) CF-20	302	SCS-12	0.20 Max	2.00 Max	2.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	8.0-11.0	18.0-21.0	--	--	480(45)	206 Min	28 Min	179-241	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISS-14	CF 3M	316	SCS-14	0.08 Max	2.00 Max	2.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	10.0-14.0	17.0-20.0	2.3-3.0	--	440(40)	186 Min	28 Min	183 Max	Nickel alloy ที่ใช้สำหรับงานที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง
EMISS-22	--	--	SCS-22	0.08 Max	2.00 Max	2.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	10.0-14.0	17.0-20.0	2.3-3.0	--	440(40)	186 Min	28 Min	183 Max	Austenitic Stainless Steel ที่ใช้สำหรับงานที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง
HEAT RESISTANCE STEEL CASTINGS																	
EMISSH-2	(AISI) HC	--	SCH-2	0.4 Max	2.0 Max	1.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	1.0 Max	25.0-28.0	1.0 Max	0.04 Max	540(55)	--	--	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISSH-11	(AISI) HD	--	SCH-11	0.4 Max	2.0 Max	1.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	4.0-6.0	24.0-28.0	4.0-6.0	0.04 Max	580(60)	--	--	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISSH-13	(AISI) HH	--	SCH-13	0.2-0.5	2.0 Max	2.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	11.0-14.0	24.0-28.0	11.0-14.0	0.04 Max	490(50)	235(24)	8 Min	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISSH-17	(AISI) HE	--	SCH-17	0.2-0.5	2.0 Max	2.0 Max	0.04 Max	0.04 Max	8.0-11.0	26.0-30.0	8.0-11.0	0.04 Max	530(55)	240(60)	5 Min	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน
EMISSH-21	(AISI) HR30	312	SCH-21	0.25-0.35	1.75 Max	1.5 Max	0.04 Max	0.04 Max	19.0-22.0	23.0-27.0	19.0-22.0	0.04 Max	440(45)	235(24)	8 Min	--	เหล็กหล่อที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน



CNC Machine

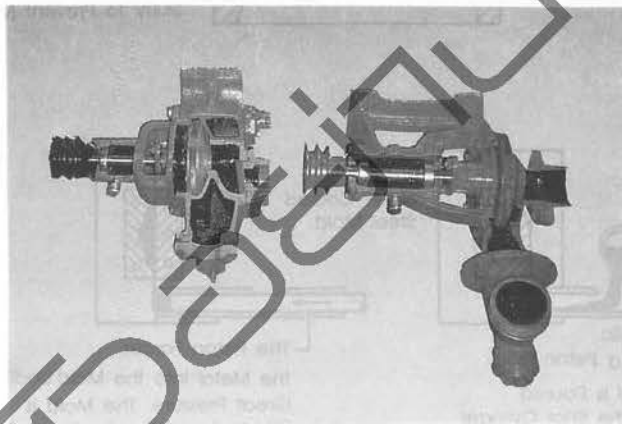


Product (Water Pump)


รูปที่ 1.7 เครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องใช้ร่วมกับกรรมวิธีหล่อโลหะ

1.3 ความสำคัญของกรรมวิธีการหล่อโลหะ


ชิ้นงานหล่อโลหะ คือชิ้นงานที่เราได้จากการเทน้ำโลหะที่กำลังหลอมละลายลงไปในโพรงของแบบหล่อ (Gavity) ที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นตัวลงมาจนถึงอุณหภูมิปกติ ก็จะได้รูปร่างของชิ้นงานหล่อที่มีลักษณะเหมือนกับโพรงแบบหล่อ (Gavity) นั้นเอง

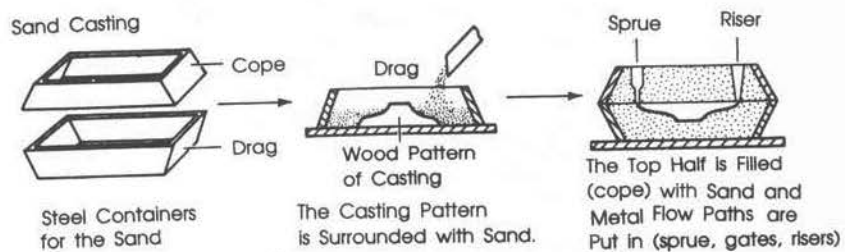


รูปที่ 1.8 ขบวนการหล่อแบบต่าง ๆ หลาย ๆ แบบ

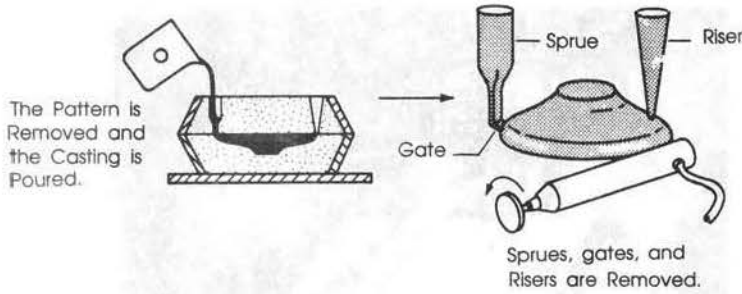

Permanent Mold

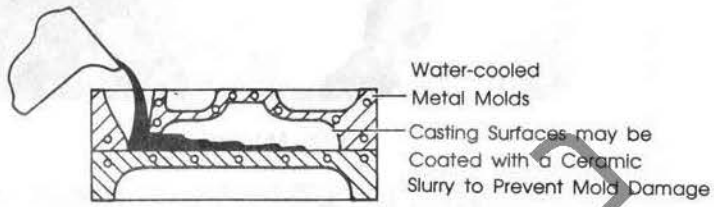


Die Casting


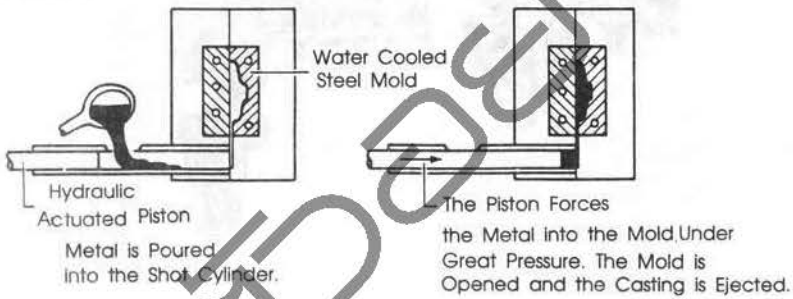


รูปที่ 1.8 ขบวนการหล่อแบบต่าง ๆ (ต่อ)

Shell Molding

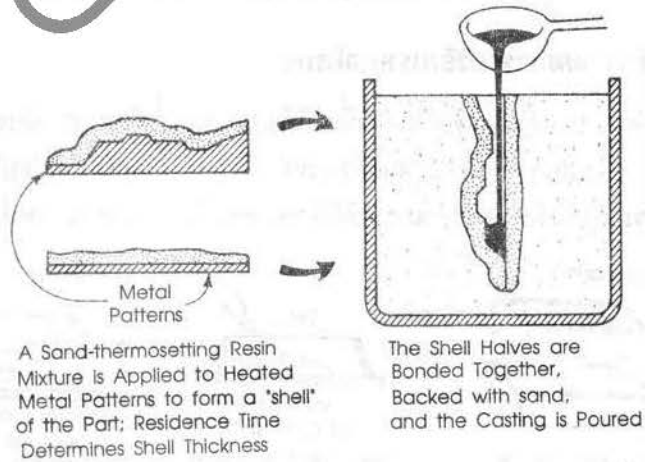

รูปที่ 1.9 กรรมวิธีการหล่อโลหะชนิดพิเศษแบบต่าง ๆ

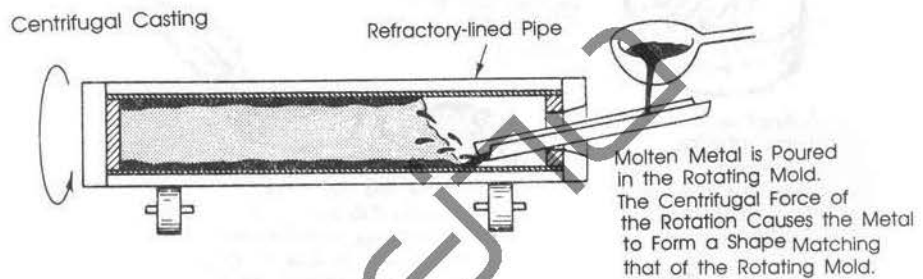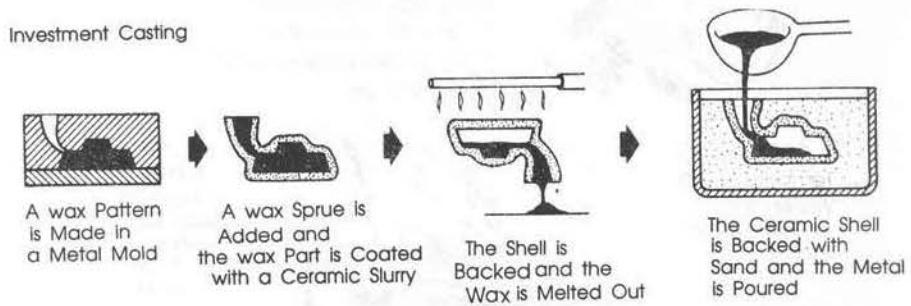


รูปที่ 1.9 (ต่อ)

โลหะหล่อจะทำการผลิตได้ตั้งแต่ หนัก 1 ปอนด์ไปจนถึง 1,000 กิโลกรัม หรือหลาย ๆ ตันก็ได้ และอาจจะมีส่วนผสมของโลหะในหลาย ๆ ชนิดก็ได้เช่นกัน

1.4 ประวัติของกรรมวิธีการหล่อโลหะ

กรรมวิธีการหล่อโลหะ ได้มีการผลิตกันมาเป็นเวลานานมาแล้ว คือประมาณตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 200 มาแล้ว ซึ่งกรรมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในสมัยนั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งในหลักการที่สำคัญ ๆ นั้นยังเป็นไปในแนวเดิมอยู่ นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นคว้า หาวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์เข้ากัน ให้มากขึ้นในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลถึงปริมาณในการผลิตได้ในครั้งละมาก ๆ ความสวยงามของผิวที่ได้ก็เรียบมากขึ้น ขนาดในการเผื่อต่าง ๆ ก็มีเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงในด้านคุณสมบัติเชิงกลของโลหะให้ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ และเรียงขนาดต่าง ๆ เช่น ขนาดเล็ก ๆ ขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

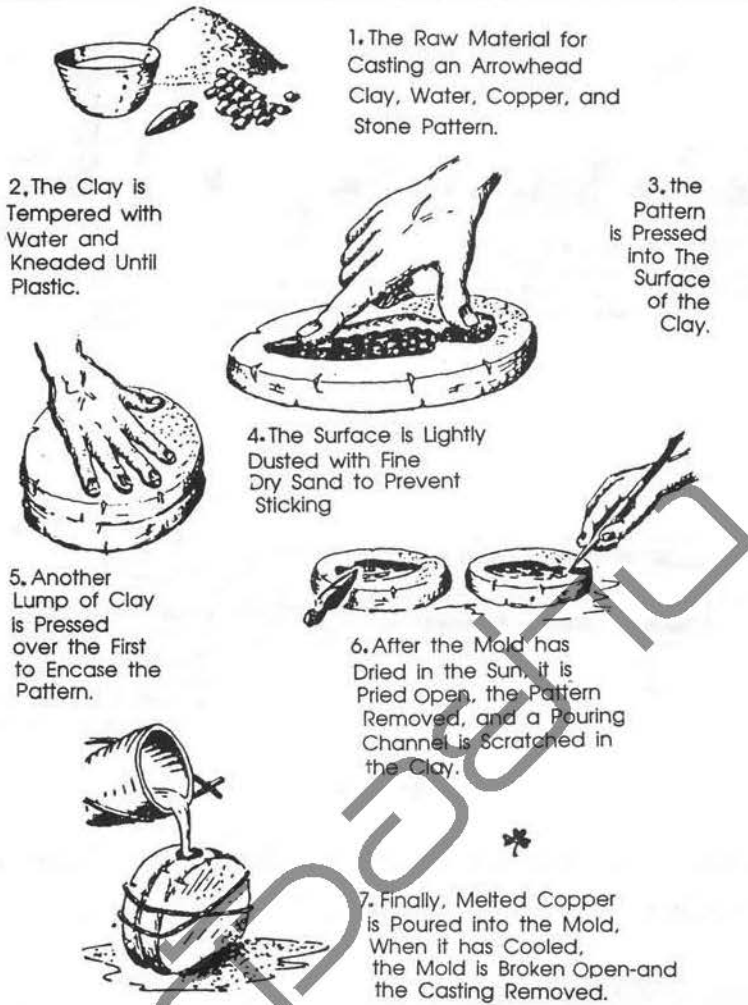


รูปที่ 1.10 ขั้นตอนการหล่อแบบพื้นฐาน (ลูกศร)



Mould Mating

รูปที่ 1.11 แสดง Process Flow Chart

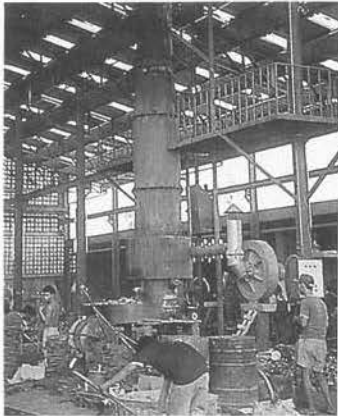

Cupola Furnace



Pouring



Inspection




Finishing



Casting Product

รูปที่ 1.11 (ต่อ)


นอกจากนี้แบบหล่อ (Molds) ที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นอาจทำจากโลหะ (Metals) ขี้ผึ้ง (Lost-Wax) พลาสติก (Thermoplastic หรือ Thermosetting) ปรอท (Hg) ปูนปลาสเตอร์ (Plaster) เซรามิค (Ceramics) โฟม (Polystyrene) และสารทนความร้อนชนิดอื่น ๆ อีกมากมายหลายชนิด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่วิจิตรขึ้น

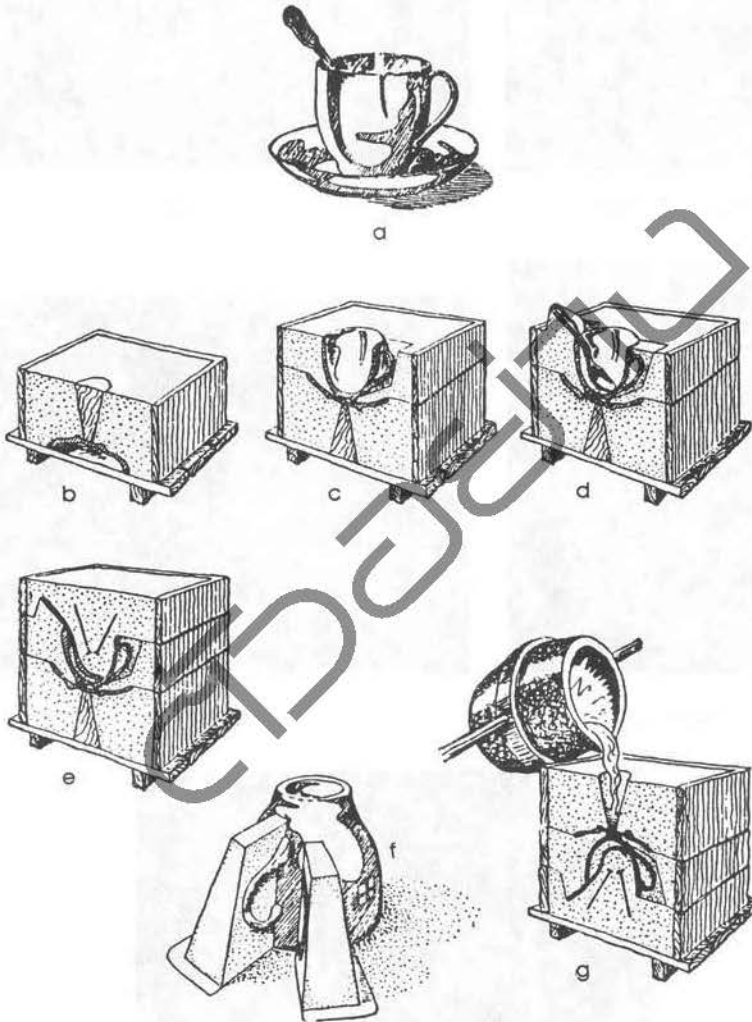

รูปที่ 1.12 แสดง Molds การหล่อด้วย ขันและงานรองตามขั้นตอนโดยละเอียด

1.5 ความปลอดภัยในกรรมวิธีการหล่อโลหะ

1. จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสวมใส่ทุก ๆ ครั้ง ที่ลงปฏิบัติงานหล่อ เช่น หน้ากากกรองอากาศ แว่นตาป้องกันอันตราย หน้ากากกันความร้อน และรองเท้าเซฟตี้ (หัวเหล็ก และพื้นเสริมใยเหล็ก) เป็นต้น
2. ไม่สวมถุงมือหนังในขณะที่เทน้ำโลหะเป็นอันตราย เพราะน้ำโลหะอาจจะกระเด็นเข้าไปในถุงมือหนัง และอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ยกเบ้าเทได้
3. ถ้าสกัดซีตะกรันหรือทำการซ่อมแซมเตา ก็ควรใส่ถุงมือหนังไว้ป้องกันอันตรายได้
4. ต้องใส่สนับแข้งเพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำโลหะร้อน ๆ

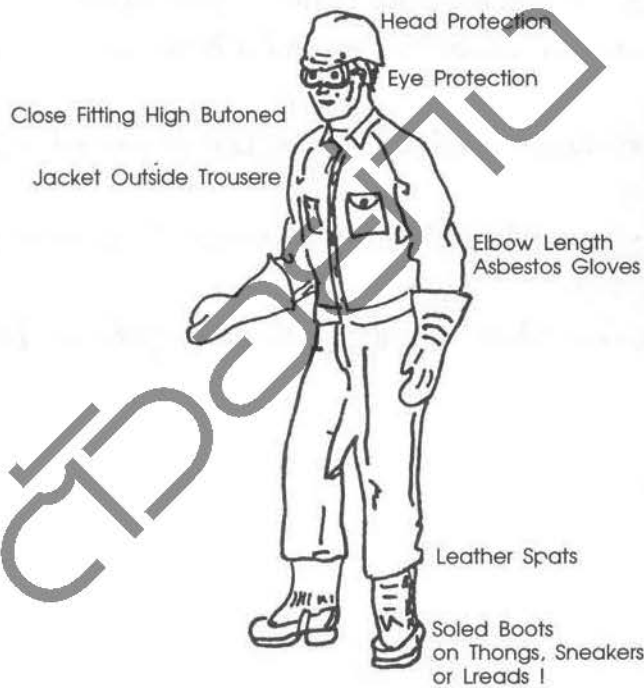

รูปที่ 1.13 แสดงอุปกรณ์สวมใส่เพื่อใช้ป้องกันอันตรายในขณะที่ทำงานด้านหล่อโลหะ

5. ก่อนเทน้ำโลหะต้องทำการอุ่นเบ้าเป็นเวลานาน ๆ ก่อนทุกครั้ง
6. การถือหรือยกเบ้าเพื่อนำไปเทต้องเดินไปข้างหน้าเสมอ ไม่ควรเดินถอยหลัง หรือวิ่ง จะเกิดอันตรายได้
7. ขณะทำการเทลงแบบต้องทิ้งระยะห่างจากแบบพอสมควร เพื่อป้องกันการระเบิด หรือกระเด็นจากน้ำโลหะมาถูกตัว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้

8. อย่าถอดเครื่องนิรภัยจากเครื่องจักรโดยไม่จำเป็นเป็นอันขาด
9. ระวังอย่าให้ท่อพ่นลมหันเข้าหาใบหน้าตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน
10. ควรใช้ตะไบที่มีด้ามเรียบร้อย และสมบูรณ์ในการตกแต่งผิวงานหล่อ
11. หินเจียรระไนหรือล้อหินขัด ต้องตรวจตราดูความเรียบร้อยเสียก่อน เช่น สวิตช์ ปลั๊ก

และสายไฟ เป็นต้น

12. ต้องคำนึงถึงคติที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” เสมอ
13. อย่าหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
14. บริเวณท่าแบบต้องจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
15. ทรายต้องไม่มีความชื้น หรือแห้งมากเกินไป
16. ทรายอย่าทำการกระทุ้งจนแน่นเกินกำลัง เวลาที่จะระเบิดได้
17. เมื่อท่าแบบเสร็จสิ้นต้องตรวจตราดูว่า ทึบล่าง ทึบบน เหล็กทึบแบบ แอ่งเท เรียบร้อย

ดีหรือไม่

18. เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรแจ้งผู้คุมงานหล่อโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขและวางมาตรการป้องกันในครั้งต่อ ๆ ไป

19. ในการพลิกกล่องไส้แบบที่มีน้ำหนักมากๆ และขนาดใหญ่มากๆ ต้องทำให้ถูกวิธี หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยยกก็ได้

20. ก่อนจับแผ่นรองไส้แบบ ควรสังเกตดูก่อนว่ายังร้อนอยู่หรือเปล่า มิฉะนั้นจะทำให้มือพองได้



คำสั่ง จงทำเครื่องหมาย X ทับบนข้อที่ถูกที่สุด

1. ขบวนการทำความสะอาดชิ้นงานหล่อ คือข้อใด

1. Molding	2. Cleaning
3. Inspecting	4. Melting
2. ขบวนการตรวจสอบชิ้นงานหล่อ ตรงกับข้อใด

1. Molding	2. Cleaning
3. Inspecting	4. Melting
3. กรรมวิธีในการทำแบบหล่อโลหะด้วยทราย มีความหมายตรงกับข้อใด

1. Molding	2. Cleaning
3. Inspecting	3. Melting
4. ขบวนการ Lost-Wax มีความหมายตรงกับข้อใด

1. ใช้กระสวยขี้ผึ้งทำแบบ	2. ใช้กระสวยโฟมทำแบบ
3. ใช้กระสวยปูนปลาสเตอร์ทำแบบ	4. ใช้กระสวยเซรามิกทำแบบ
5. โพรงแบบหล่อ ตรงกับข้อใด

1. Gavity	2. Patterns
3. Cores	4. Sands
6. ไล่แบบ ตรงกับข้อใด

1. Molds	2. Patterns
3. Cores	4. Sands
7. กระสวน ตรงกับข้อใด

1. Molds	2. Patterns
3. Cores	4. Sands
8. ทรายหล่อ ตรงกับข้อใด

1. Molds	2. Patterns
3. Cores	4. Sands

9. ขบวนการหล่อโลหะได้มีการทำกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.

- | | |
|--------|--------|
| 1. 200 | 2. 300 |
| 3. 400 | 4. 500 |

10. ขบวนการหลอมโลหะ ตรงกับข้อใด

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Molding | 2. Cleaning |
| 3. Inspecting | 4. Melting |

CSOBYA



บทที่ 2

เครื่องมือและอุปกรณ์งานหล่อ

2.1 เครื่องมือทำแบบหล่อ

เครื่องมือทำแบบหล่อ (Hand Tools)

1. **ซองลม (Bellow)** ใช้สำหรับเป่าทรายหรือผงแกรไฟต์ภายในโพรงแบบหล่อ (Gavity)
2. **แปรงขนอ่อน (Brush)** ใช้ขัดสิ่งสกปรกออกจากกระสวน หรือใช้ขัดทรายออกจากหน้าผาระหว่างทึบบนกับทึบล่าง ซึ่งเป็นทรายแยกแบบ
3. **ขอเหล็กตักทราย (Lifter)** เหมาะสำหรับใช้ซ่อมแซมผิวหน้า หรือส่วนลึก ๆ ตามซอกมุมของแบบหล่อ หรือใช้ตักทรายหรือสิ่งสกปรกออกจากแบบหล่อส่วนใหญ่จะนิยมทำจากเหล็กแข็งแล้วงอปลายให้เป็นมุมฉาก
4. **ถุงฝุ่นผง (Dust Bag)** เป็นถุงใส่ผงแกรไฟต์ ทรายละเอียดหรือทรายแยกแบบ โรยตามผิวหน้าแบบ นิยมทำมาจากผ้าที่มีรูให้เม็ดทรายผ่านได้สะดวก
5. **เหล็กยึดทราย (Gaggers)** เป็นแท่งเหล็กแท่งแบนหรือกลมก็ได้ ที่ปลายข้างเดียวหรือปลายทั้ง 2 ข้าง นิยมดัดงอไว้ด้วย ใช้สำหรับยึดทรายส่วนบนของแบบหล่อให้ยึดติดแน่นอยู่ภายในทึบ ต้องทาน้ำโคลนก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อผลในการยึดได้ดีนั่นเอง
6. **ช้อนใบไม้ (Heart and Square)** ลักษณะปลายด้านหนึ่งจะเป็นรูปใบไม้ ปลายอีกด้านที่เหลือนจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม หรือบางทีก็ทำลักษณะคล้ายหัวใจ นิยมใช้แต่งผิวแบบหล่อเมื่อทำการถอดกระสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7. **ที่กระทุ้งทรายแบบลิ้ม (Peen Rammer)** นิยมใช้กระทุ้งทรายตามซอก ตามมุมเล็ก ๆ
8. **ที่กระทุ้งทรายด้วยมือ (Hand Rammer)** นิยมใช้ทำแบบบนโต๊ะ ส่วนใหญ่จะมีขนาดสั้น ๆ
9. **ที่กระทุ้งทรายบนพื้น (Floor Rammer)** นิยมใช้ทำแบบขนาดใหญ่บนพื้นโรงหล่อ และมักจะมีขนาดยาวกว่าที่กระทุ้งทรายด้วยมือ

10. ตะแกรง (Hand Riddles) ตะแกรงลักษณะกลม มีกรอบ ทำด้วยโลหะหรือไม้ก็ได้ จะใช้ในการร่อนทราย

11. กระจวนรูเท (Sprue Pin) เป็นไม้กลม ๆ ผิวลาดเอียงลงมา ใช้วางในทึบหล่อชั้นบน (Cope) เมื่อใส่ทรายลงไปรอบ ๆ หลังจากกระทุ้งเสร็จก็ทำการดึงออก

12. ที่ตัดรูเท (Sprue Cutter) ลักษณะเป็นท่อทำด้วยยาง พลาสติก หรือเหล็กก็ได้ นิยมใช้แทงลงไปบนแบบหล่อชั้นบน (Cope) ตรงจุดที่จะวางตำแหน่งรูเท

13. กระจบ่องพ่น (Spray Gun) เป็นที่พ่นขนาดพอเหมาะมือ ใช้สำหรับพ่นสารจากผิวให้ แก่แบบ (Molds) หรือไส้แบบ (Cores)

14. ระดับน้ำ (Spirit Level) ใช้วัดระดับของผิวหน้า แบบหล่อ ให้ได้ระดับที่แน่นอน

15. เหล็กเสริมและตะปู (Sprigs and nails) ใช้ยึดทรายไม่ให้หลุดออกจากแบบ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือใช้ยึดไส้แบบให้ติดอยู่กับแบบหล่อ

16. แปรงน้ำ (Swab) ใช้ทารอบ ๆ กระจวนก่อนที่จะทำการถอดออกจากแบบทราย หรือ ใช้ทารอบ ๆ กระจวนรูเทก่อนถอดออกจากทึบบน (Cope) บางที่ใช้ทาผนังแกรไฟต์ก็ยอมได้เช่นกัน

17. เกียง (Trowels) ใช้ตกแต่งผิวหน้าแบบบริเวณที่กว้าง ๆ

18. พลั่ว (Shovel) ใช้ในการตักทรายและผสมทราย

19. เหล็กแทงรูไอ (Vent Wire) ใช้แทงบนแบบหล่อชั้นบนเพื่อให้เป็นรูให้ก๊าซหนีออกมาได้


20. แท่งปาดแบบ (Strike off Bar) นิยมทำมาจากไม้หรือเหล็ก เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวประมาณ 1 ฟุต ใช้ปาดทรายเพื่อให้ผิวแบบได้ระดับ

21. เหล็กถอดแบบ (Draw Spike) ทำปลายแหลมหรือลาดเรียว เพื่อใช้ในการถอดกระสวน ออกจากแบบทราย (Molds)


22. ที่ถอดแบบขนาดใหญ่ ๆ (Draw Screws and Rapping Plate) ใช้สำหรับถอดกระสวน ขนาดใหญ่ ๆ ออกจากแบบทราย (Molded Sand)

23. สลัด (Smoothers and Corner Slice) ลักษณะคล้ายกับเกียง นิยมใช้ในการแต่งผิวแบบ ไส้แบบของงานที่ใกล้จะเสร็จ

24. ที่ตัดทางเข้าน้ำโลหะ (Gate Cutter) เป็นแผ่นโลหะงอ ๆ ใช้ในการตัด Ingate เข้า สู่อูพรองแบบหล่อ (Molded Sand)

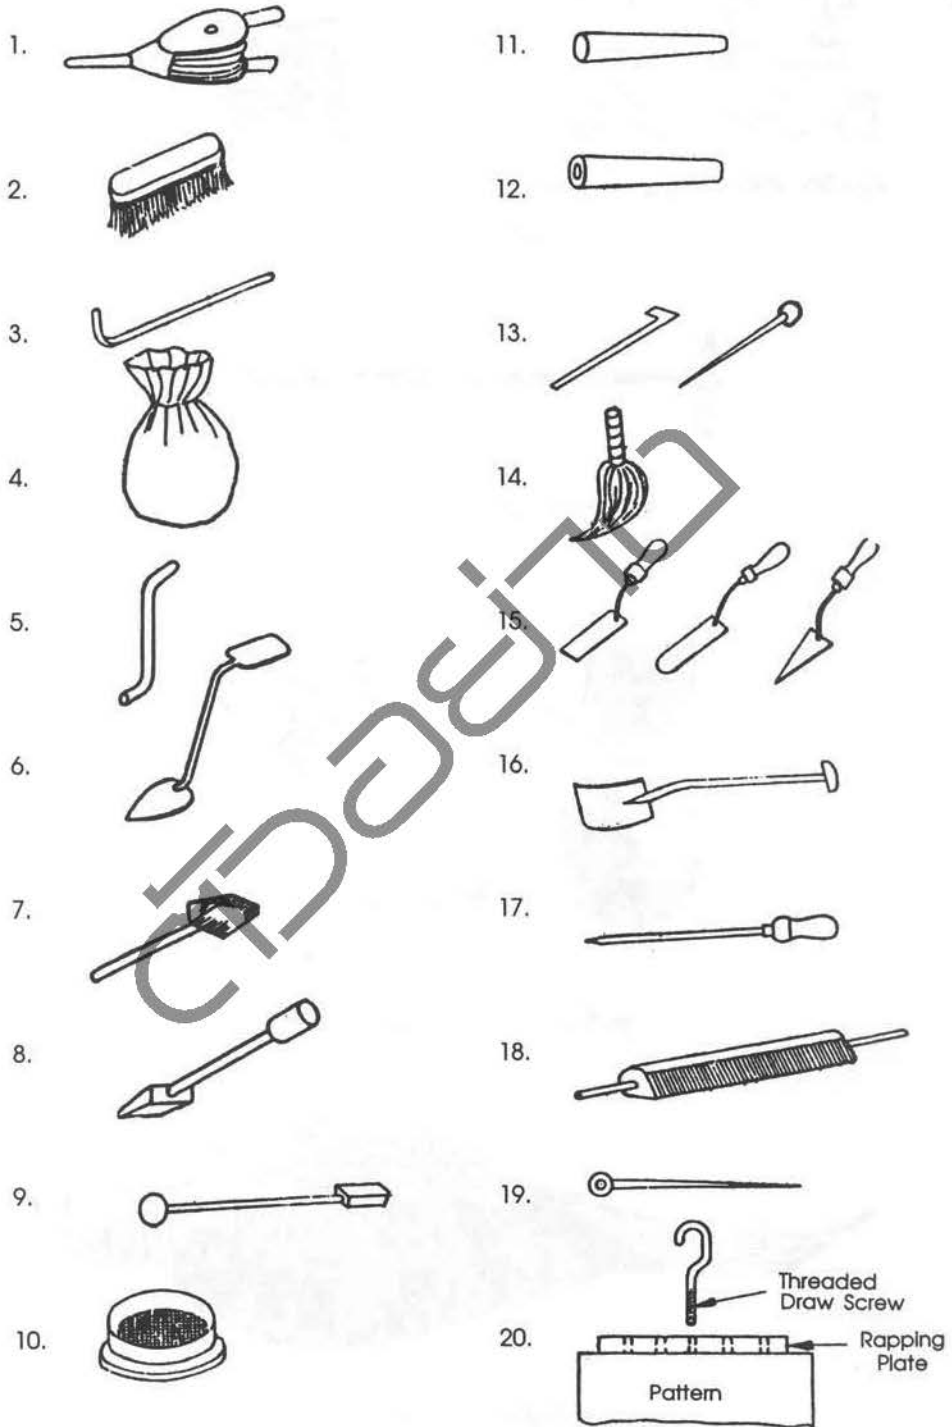


รูปที่ 2.1 แสดงเครื่องมือต่างแบบชนิดต่าง ๆ

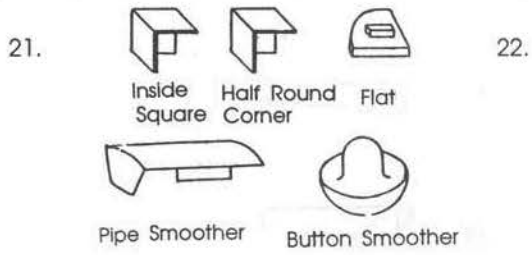


รูปที่ 2.1 (ต่อ)




รูปที่ 2.2 เหล็กแทงรูไอ

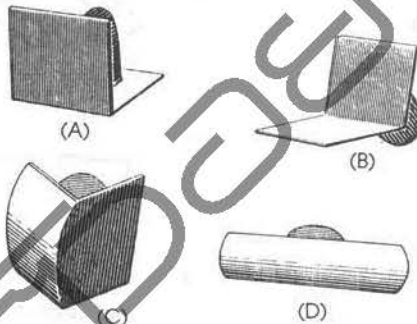


รูปที่ 2.3 Square-Corner Slisks

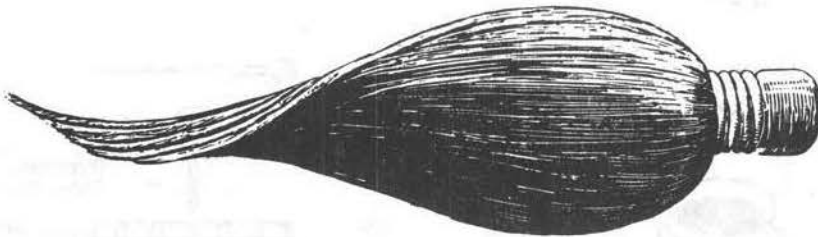


รูปที่ 2.4 Floor Swab

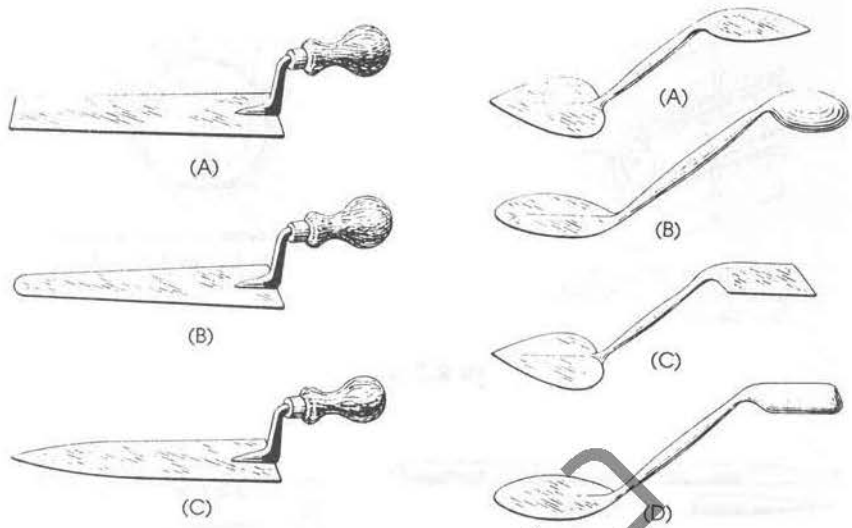


รูปที่ 2.5 แสดงชนิดของเกจวัดแบบและข้อหัวใจแบบต่าง ๆ

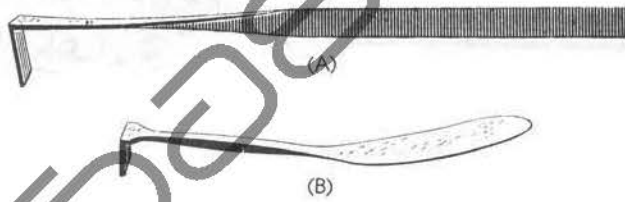


รูปที่ 2.6 Lifters

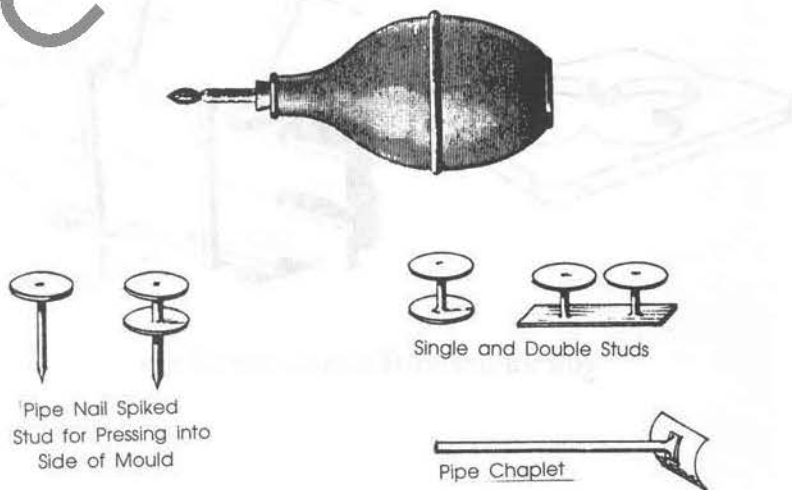

รูปที่ 2.7 แสดง Molder's Bulb และการตียัดไส้แบบ (Cores)

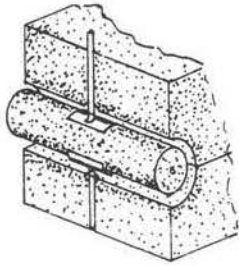

Cut-away of Mould to Show how Pipe Chaplets Can be Used

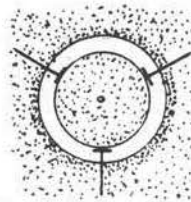

Pipe Nails (or spiked studs)
Can be Used to Hold a Vertical Core

รูป 2.7 (ต่อ)






Draw Spike




Draw Screws



Draw Screws and Plate

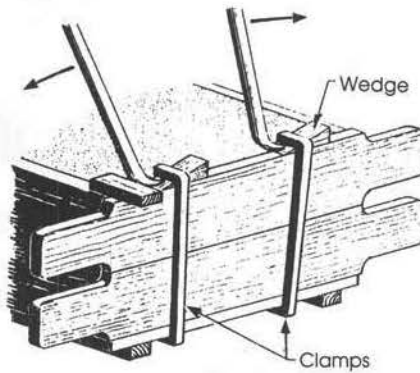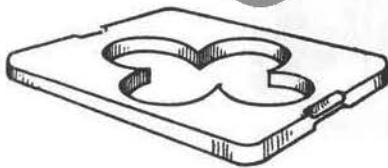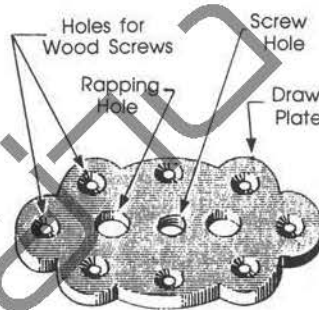

รูปที่ 2.8 แสดงการใช้ C-Clamp ยึดช่วยที่หล่อ

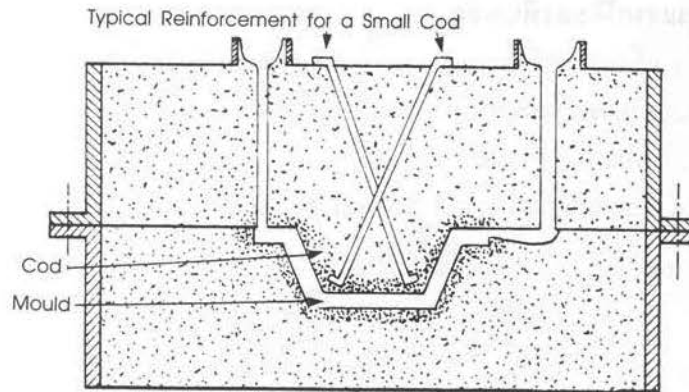

รูปที่ 2.9 แสดงการยึดแบบหล่อไว้ไม่ให้พังในขณะที่เคลื่อนย้าย

2.2 ทีบหล่อ

วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำทีบหล่อ (Flasks or Molding Boxes) มีดังนี้คือ

1. ไม้ หาได้ง่าย สะดวก ราคาถูก อายุสั้น
2. เหล็กหล่อ นิยมใช้มาก มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่
3. เหล็กกล้า เหมาะสำหรับทำทีบสำเร็จรูป มีความแข็งแรงสูง ทนความร้อนสูง ราคาปานกลาง และมีน้ำหนักเบาสะดวกในการยกหรือพลิกทีบหล่อ
4. ไฟเบอร์กลาส พลาสติกแข็ง ความแข็งแรงน้อย ราคาแพง ไม่ค่อยนิยมใช้กันนัก
5. อะลูมิเนียมผสม ความแข็งแรงสูง และมีน้ำหนักเบา จึงใช้อย่างสะดวกสบาย


1. **หน้าที่ของทีบหล่อ** ทีบหล่อเป็นกล่องหรือภาชนะที่ใช้ใส่ทรายไว้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยห่อหุ้มหรือช่วยพยุงทรายที่กำลังถูกกระทุ้งรอบ ๆ กระจกวนไว้อีกที และจะมีทีบครอบแบบมาช่วยในกรณีที่ต้องถอดทีบหล่อออกก่อนเทน้ำโลหะซึ่งทีบครอบแบบจะทำหน้าที่เป็นตัวครอบก่อนทรายไม่ให้เคลื่อนไหวหรือเกิดการพังในขณะที่เทน้ำโลหะ

2. ส่วนประกอบของชุดทีบหล่อ


- 2.1 ทีบหล่อชั้นบน (Cope)
- 2.2 ทีบหล่อชั้นกลาง (Cheek) ใช้ในกรณีที่มีกระจกวนชนิดหลาย ๆ ชั้น หรือทำทีบหล่อแบบหลาย ๆ ชั้น
- 2.3 ทีบหล่อชั้นล่าง (Drag)
- 2.4 กรอบ (Frame) ของทีบบนและทีบล่าง
- 2.5 ที่ยก (Handle) ของทีบบนและทีบล่าง
- 2.6 สลักนำศูนย์ (Guide Pin) ของทีบบนและทีบล่าง โดยส่วนใหญ่ทีบชั้นล่างจะเป็นเดือยยื่นขึ้นไป และทีบชั้นบนนั้นจะทำรูไว้รับกับเดือยของทีบชั้นล่าง

3. คุณสมบัติของหีบหล่อ


- 3.1 แข็งแรงพอที่จะทนทานต่อน้ำหนักที่ทรายถูกกระทุ้งลงมา
- 3.2 สามารถยึดทรายให้ทรงอยู่ได้ดี
- 3.3 เนื้อแน่น ไม่บิดตัว
- 3.4 ทนอุณหภูมิสูงๆ ได้ดี รวมทั้งแรงดันของน้ำโลหะร้อนๆ ด้วย

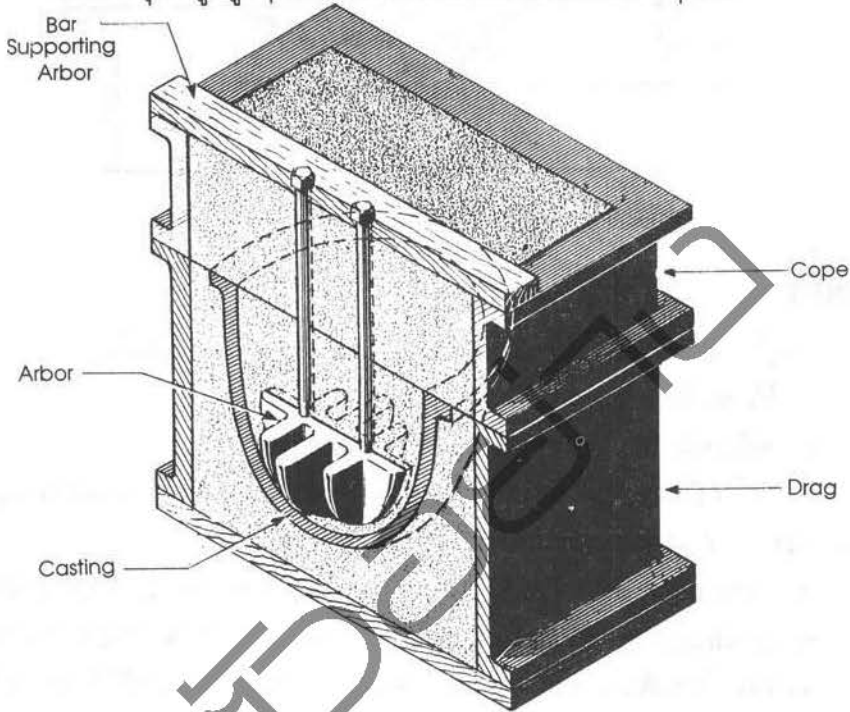

รูปที่ 2.10 แสดงการใช้ Arbor เข้าช่วยในหีบแบบหล่อทราย

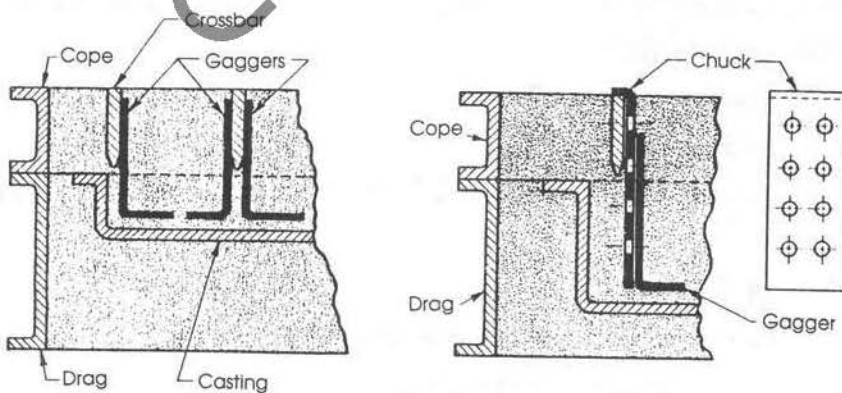


รูปที่ 2.11 แสดงการใช้ Gagers ช่วยในแบบหล่อ

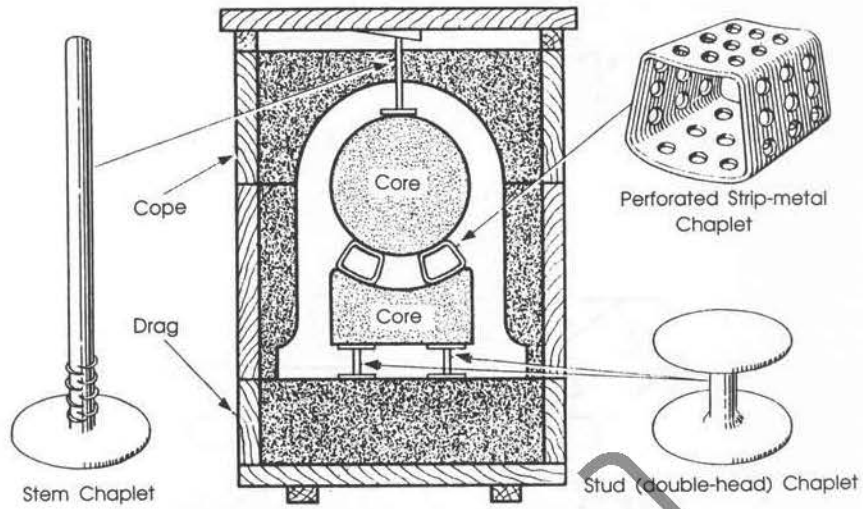

รูปที่ 2.12 แสดงทึบหล่อที่ต้องใช้ทึบเสริมแบบ

4. ชนิดของทึบหล่อ


4.1 Box Flask เป็นทึบหล่อที่ทำจากไม้ (Wood) หรือจากโลหะ (Metal) ก็ได้ เหมาะสำหรับใช้ทำแบบหล่อขนาดเล็ก ๆ และขนาดปานกลาง

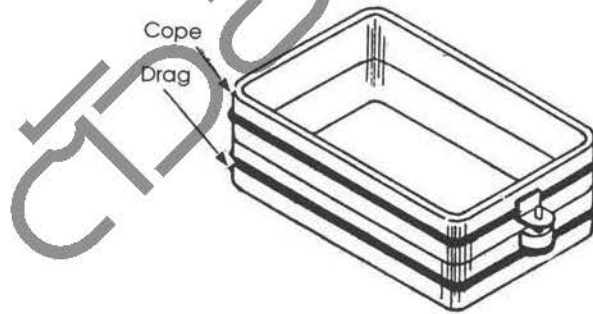

รูปที่ 2.13 Box Flask

4.2 Snap Flask ใช้ทำแบบหล่อธรรมดาก็ได้ หรือใช้กับขบวนการ CO_2 -Process สามารถถอดทึบออกได้ เพราะที่มุมของทึบจะมีข้อสับและบานพับปิด-เปิดติดไว้

4.3 Wooden Molding Boxes ใช้สำหรับผลิตงานขนาดใหญ่ โดยต้องทำแบบหล่อทรายขนาดใหญ่ตามกัน ตรงด้านข้างของทึบหล่อจะมีเดือยและรูเอาไว้ในการประกบทึบบนกับทึบล่าง ซึ่งเดือยและเหล็กที่เจาะรูไว้ในส่วนใหญ่มักจะทำมาจากเหล็กกล้า (Steels) ตรงกลางทึบหล่อจะมีการกันห้องไว้หลาย ๆ ห้อง ก็เพราะว่าตัวทึบมีขนาดใหญ่และยาวมาก จึงต้องช่วยเพิ่มความแข็งแรงของทึบหล่อในการยึดก่อนทรายหล่อได้ดีนั่นเอง

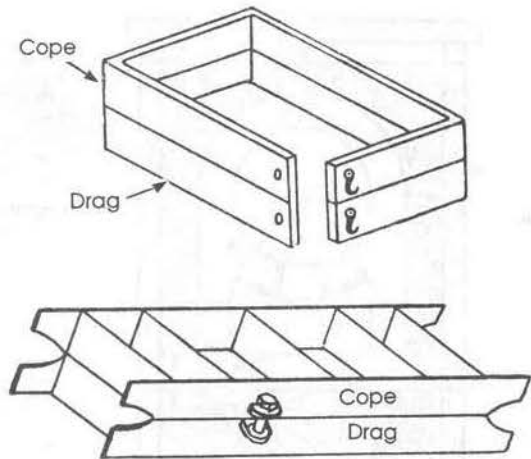

รูปที่ 2.14 Snap Flask และ Wooden Molding Box

CTD ออโต้



แบบฝึกหัดที่ 2
เครื่องมือและอุปกรณ์งานหล่อ

คำสั่ง จงทำเครื่องหมาย X ทับบนข้อที่ถูกที่สุด

1. Swab คือข้อใด
 1. แปรงขนอ่อน
 2. แปรงทางกระรอก
 3. ระดับน้ำ
 4. ถูกทั้ง 1 และ 2
2. Bellow คือข้อใด
 1. กุญฝุ่นผง
 2. แปรงขนอ่อน
 3. ชองลม
 4. เกียง
3. ช่วยมิให้ทรายหล่นพังหรือแตกสลายก่อนเทเข้าโลหะ
 1. Sprigs
 2. Gaggers
 3. Draw Spike
 4. ถูกทั้ง 1 และ 2
4. หนีบหล่อก่อนที่นิยมทำกรแปงเป็นห้อง ๆ เพื่อช่วยจับเกาะยึดก้อนทรายไว้ไม่ให้พังก่อนกำหนด
 1. Wooden Molding Box
 2. Snap Flask
 3. Box Flask
 4. ถูกทั้ง 1 และ 2
5. Sprue Base มีความหมายตรงกับข้อใด
 1. Cup Well
 2. Base Well
 3. Buttom Well
 4. ถูกทุกข้อ
6. ใช้เป่าทรายหรือผงแกรไฟต์ ออกจากโพรงแบบหล่อ
 1. Bellow
 2. Brush
 3. Dust Bag
 4. Cleaner
7. ใช้ปิดสิ่งสกปรกออกจากกระสวน
 1. Bellow
 2. Brush
 3. Dust Bag
 4. Cleaner
8. เป็นถุงใส่ผงแกรไฟต์ หรือทรายแยกแบบเพื่อโรยผิวแบบ
 1. Bellow
 2. Brush
 3. Dust Bag
 4. Cleaner

9. ใช้ซ่อมแซมผิวหน้าแบบหรือตามส่วนเล็ก ๆ ของแบบ

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Bellow | 2. Brush |
| 3. Dust Bag | 4. Cleaner |

10. ใช้เรียกชื่อแทนขอเหล็กดักทราย (Lifter)


- | | |
|-------------|------------|
| 1. Bellow | 2. Brush |
| 3. Dust Bag | 4. Cleaner |

CTD Oyaya

กระบวนวิธีกรมสหกรณ์

นิกร มหกรรมโกลา คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

 จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย



บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
SKYBOOK COMPANY LIMITED
28, 30, 32 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 16 ซอย 7
ต.ปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2938-1125-7, 0-2567-8119 โทรสาร 0-2567-8105
www.skybook.co.th e-mail: sales@skybook.co.th

กรรมวิธีการหล่อโลหะ

ISBN : 974-8322-76-9



9 789748 322766